

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE  
TRUSTUL ELECTROMONTAJ

FS 4 - 82

FISĂ TEHNOLOGICĂ PRIVIND EXECUȚAREA INSTALAȚIILOR DE  
LEGARE LA PAMÂNT LA STATII, POSTURI DE TRANSFORMARE  
ȘI LINII ELECTRICE AERIENE

I C E M E N E R G  
București - 1984

## C U P R I N S

	P a g .
1. Generalități.....	5
2. Necesitatea executării instalațiilor de legare la pămînt .....	5
3. Terminologie specifică.....	6
4. Influența solului într-o instalație de legare la pămînt .....	6
4.1. Structura pămîntului.....	6
4.2. Resistivitatea solului.....	6
5. Elementele ce trebuie să fie legate obligatoriu la pămînt în instalațiile electrice.....	7
6. Instalațiile de legare la pămînt.....	9
6.1. Prizele de pămînt.....	9
6.2. Tipurile și formele de prize de pămînt.....	9
6.3. Elementele componente.....	9
6.4. Distribuția potențialelor. Tensiunile de atingere și tensiunile de pas.....	10
6.5. Tensiunile de atingere și tensiunile de pas admisibile .....	10
6.6. Micșorarea tensiunilor de atingere și de pas, prin dirijarea distribuției potențialelor.....	13
7. Execuția instalațiilor de legare la pămînt .....	13
7.1. Principiile ce trebuie respectate la execuția unei prize de pămînt.....	13
7.2. Realizarea instalației de legare la pămînt la stații exterioare.....	14
7.3. Realizarea instalației de legare la pămînt la stații interioare.....	15
7.4. Realizarea instalațiilor de legare la pămînt ale LDA peste 1 kV.....	16
7.4.1. Prizele naturale.....	16
7.4.2. Prizele artificiale.....	16
7.5. Dimensiunile minime ale electrozilor.....	16
7.5.1. Instalațiile de joasă tensiune.....	16
7.5.2. Instalațiile de înaltă tensiune.....	18
7.6. Folosirea elementelor naturale ca priza de pămînt .....	19
8. Tehnologia executării instalațiilor de legare la pămînt .....	20
8.1. Studierea proiectului.....	20
8.2. Pregătirea materialelor și prefabricatelor .....	20
8.3. Săparea sănătului.....	21
8.4. Montarea electrozilor verticali .....	22
8.5. Montarea electrozilor orizontali în exterior .....	23
8.6. Montarea conductelor de legare la pămînt în interior .....	23
8.7. Îmbinarea electrozilor .....	24
8.7.1. Îmbinările sudate .....	24
8.7.2. Îmbinările prin suruburi. Legături le sperate .....	24
8.7.3. Exemple de îmbinări .....	24
8.8. Vopsirea instalațiilor de legare la pămînt .....	25
8.9. Controlul prizei. Întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse. Astuparea prizei de pămînt .....	25
8.10. Verificarea instalațiilor de legare la pămînt .....	25
8.11. Recepția instalațiilor de legare la pămînt .....	26
9. Realizarea prizeelor de pămînt cu bentonită .....	26
9. 1. Generalități .....	26
9. 2. Transportarea și depozitarea materialelor .....	26
9. 3. Săparea sănăturiilor și gropilor .....	27
9. 4. Montarea electrozilor prizei .....	27
9. 5. Prepararea și turnarea amestecului de bentonită .....	27
10. Recordarea parătrâsnitelor la instalația de legare la pămînt a stației electrice .....	28
11. Norme de protecție a muncii la execuțarea instalațiilor de legare la pămînt .....	29
12. Lista utilejelor, dispozitivelor și ecușelor necesare .....	31
13. Formațiile minime de lucru .....	32
Anexă. Terminologie principalelor noțiuni specifice folosite în domeniul prevenirii accidentelor provocate de electrocutare, conform prevederilor STAS 8275/78 .....	34

Responsabil de lucrare: ing. Popescu Constantin - T E M

## GENERALITĂȚI

Defectele care se produc în instalațiile electrice și afectează izolația pot face ca elementele metalice, care în mod normal nu sunt sub tensiune (construcțiile metalice, suport, stâlp, ușă, plase de protecție etc.), să primească tensiune prin elementul defect. Astfel, în instalatii se arată o tensiune de atingere sau tensiune de pas periculoasă, care ar putea fi pericol viață personalului de deservire.

Pentru protejarea personalului împotriva accidentelor de atingere și de pas, principul obiectiv electroenergetic de finală tensiune își asociază o instalație de legare la pămînt.

Prezenta fizică tehnologică cuprinde elementele necesare execuției instalațiilor de legare la pămînt în stații, puncte de alimentare, posturi de transformare și la stâlpii liniilor electrice aeriene.

Lucrările își propun să instruiască personalul care execută aceste instalații în ceea ce privește rolul lor și fenomenele ce se pot produce în cazul neexecuției corespunzătoare acestora.

Execuția instalațiilor de legare la pămînt în stații, posturi de transformare și la stâlpii LEA se face cu respectarea strictă a proiectului de execuție, orice abiere de la proiect fiind interzisă, fără evizul proiectantului de lucrări. Fizică tehnologică își propune să dea soluții de proiectare, însă pune la dispoziția executantului elementele din care să rezulte alegerea soluției optime de execuție, soluție ce se alege de comun acord cu proiectantul lucrării. În funcție de condițiile specifice fiecărei lucrări, cunoșcind bine conținutul fizic, executantul poate căre proiectantul să modifice soluția din documentația de execuție, în funcție de condițiile existente (condiții de teren, dotare cu utilaje, baze materială).

O deosebită atenție trebuie dată finalizării lucrării, verificării execuției corecte a instalației de legare la pămînt și verificării respectării parametrilor impuși, cunoșcind că instalațiile de legare la pămînt protejează viața persoanelor ce vin în contact cu instalațiile electrice.

## 2. NECESITATEA EXECUȚĂRII INSTALAȚIILOR DE LEGARE LA PĂMÎNT

Curentul electric care trece prin corpul omului și depășeste o anumită valoare prezintă un mare pericol pentru organismul uman. Datorită curentului electric se poate produce fibrilația inimii (cicluri dezordonate, anormale ale inimii), care poate genera moarte.

De asemenea, poate genera pierderea cunoaștinței, șarsuri și diverse leziuni.

Pentru a realiza protecția împotriva acestor efecte periculoase ale curentului electric asupra omului, "Normativele republicane de protecție a muncii" și STAS 2612 - 82 prevăd valori limite pentru curentul și tensiunea electrică, și valori dependente de durata acțiunii acestora asupra corpului omului.

Pentru ca să nu se depășească aceste valori limite de periculozitate, toate instalațiile electrice se prevăd cu instalații de legare la pămînt. Valorile limite de periculozitate pentru curentul și tensiunea electrică, sunt conditionate de: tipul instalației electrice (josă sau înaltă tensiune), protecția instalației (tipul de deconectare), plasamentul instalației (suprafaran sau subteran), tipul de utilaj (fix sau portabil), zona de amplasare (cu circulație frecventă sau redusă). Aceste elemente determină valorile limite de periculozitate pentru curentul și tensiunea electrică și, de aici, rezultă alegerea soluțiilor practice de realizare a instalației de legare la pămînt.

Experiențele au arătat că domeniul de frecvență de 10 - 600 Hz (frecvența curentului industrial este de 50 Hz) este domeniul cel mai periculos pentru accidente produse prin electrocutare, deci și frecvența curentului influențează efectele pe care le poate produce curentul electric asupra corpului omului.

Rezulta că, pentru a proteja omul de efectele periculoase ale curentului electric, este strict interzis ca instalațiile electrice să se prevadă cu prize de legare la pămînt, să se țină seama de toate efectele nedorite ale curentului electric, arătate mai sus.

### 3. TERMINOLOGIA SPECIFICA

Proiectarea, executia, exploatarea si intretinerea instalatiilor de legare la pamant, fiind probleme foarte importante in cadrul domeniului electroenergetic, cu mijloace de prevenire a accidentelor provocate de electrocutare, a fost necesară adoptarea unei terminologii a principalelor noțiuni specifice.

Terminologia este prevăzută în STAS 8275-1978 și este necesar ca personalul executant al unor asemenea lucrări să o cunoască, motiv pentru care aceste terminologii și definițiile sunt redate în anexa 1.

### 4. INFLUENTA SOLULUI ÎNTR-O INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Solul ocupă un loc bine determinat între conductoarele electrice, cu toate că rezistivitatea lui este superioară conductoarelor metalice. Conductivitatea relativ redusă a solului este o consecință a caracteristicilor sale fizice și chimice.

#### 4.1. Structura pământului

Straturile superficiale ale pământului au structuri diferite, ceea ce apare deosebit de clar la o săptămână proaspăt făcută în pământ. La partea superioară se recunoaște pământul vegetal, denumit humus, evind, datorită resturilor de plante descompuse, o culoare neagră sau închisă și fiind bogat în substanțe organice. Urmează un strat mai sărac în humus, în care totuși pătrund rădăcini unor plante. Înălță sici pătrund, de asemenea, oxigenul, azotul, bioxidul de carbon din aer și apa pluvială. Materialul de costrucție propriu-zis al pământului îl formează rocile primare, foarte diferite, care se găsesc sub straturile superficiale: granit, calcarul, gresia, argile, grăsă sau nisipul; această parte a pământului se numește subsol.

Conductivitatea solului crește foarte mult dacă acesta este umed; ea depinde în primul rând de continutul de apă în particulele solului, precum și de rezistența apei acumulate în pori.

#### 4.2. Rezistivitatea solului

Conductibilitatea electrică a solului (care este un conductor spațial) depinde de rezistivitatea sa, care se exprimă în  $\Omega \cdot m$ . Înainte de proiectarea unei instalații de legare la pământ, trebuie determinată, la fața locului, rezistivitatea solului, deoarece solul nu este omogen și nici izotrop, decit în cazuri foarte rare. În privința spelor subterane, există situații deosebite, în tinuturi diferențiate sau în zone de pământ diferențiate din cadrul același tiput. Este deci evident că, pentru o determinare suficient de precisă a rezistivității solului, trebuie să se efectueze măsurătorile corespunzătoare. În general, aceste rezistivități pot constitui doar valori informative (tabelul de mai jos). Ele se folosesc numai pentru un calcul aproximativ; ele nu permit stabilirea unei soluții optime pentru realizarea unei instalații de legare la pământ.

Rezistivitatea se definește, deci, prin rezistență pe care o întăripă currentul electric la trecerea lui în pământ.

Rezistivitatea informativă a diferitelor soluri și ape

Nr. crt.	Natura solului	Rezistivitatea, $\Omega \cdot m$	Limita de variație, în funcție de umiditate și conținutul de săruri	Valorile recomandate pentru calculul preliminar
1	Soluție de sare și ape acide	0,01		0,01
2	Apă de mare	1,0..... 3,0		3,00
3	Apă de pîrâu și rîu	10..... 50		20,00
4	Apă de iaz sau izvor	40..... 50		40,00
5	Apă subterană	30..... 70		50,00
6	Apă de munte(pîrouri, rîuri, lecuri)	100..... 1200		700,00
7	Pământ, humă, turbă(foarte umede)	15..... 20		20,00
8	Cernoziom	10..... 70		50,00
9	Humă vinătă cu conținut de sulfură de fier	10..... 20		10,00
10	Pământ areabil	40..... 60		50,00
11	Pământ ergilos, argilă	40..... 150		80,00
12	Pământ cu pietrig	100..... 500		200,00
13	Loess, pământ de pădure	100..... 300		200,00
14	Argilă cu nisip	100..... 300		200,00
15	Pământ nisipos	150..... 400		300,00
16	Nisip foarte umed	100..... 500		400,00
17	Balast cu pământ	500..... 6000		1000,00
18	Nisip, nisip cu pietrig	1000..... 2000		1000,00
19	Roci, bazalte	10.000		10000,00
20	Stîncă compactă	100.000		100000,00
21	Granit, marmură	10 <sup>6</sup> ..... 10 <sup>9</sup>		10 <sup>8</sup>
22	Sare gemă	10 <sup>11</sup>		10 <sup>11</sup>
23	Mică	10 <sup>12</sup> ..... 10 <sup>15</sup>		10 <sup>15</sup>

De remarcat este faptul că, deși se măsoară rezistivitatea solului înainte de proiectarea și execuția instalației de legare la pământ, rezultatele măsurătorii finale pot fi diferențiate de cele efectuate în prealabil. De aceea se poate ajunge la situații cind trebuie date soluții de îmbunătățire a prizelor după execuția lor.

### 5. ELEMENTE CE TREBUIE SĂ FIE LEGATE OBLIGATORIU LA PAMANT ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE

Elementele care trebuie legate la pământ sunt indicate în STAS 6119, STAS 7334 și în drumul M.E.E., l RE - Ip 30 - 78.

Legarea la pămînt trebuie să fie realizată pentru toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru dar care, în mod accidental, ar putea intra sub tensiune printre-un contact direct, prin defect de izolație sau prin intermediul unui arc electric, cum sunt:

- carcasa echipamentelor fixe sau mobile (excavatoare, drăgi etc.), (metalice sau din beton armat);

- îngădirile de protecție (plase, uși pline, bariere), atât cele fixe, cît și cele mobile ori demontabile, dacă nu au, în exploatare, o legătură electrică sigură cu alte elemente legate la pămînt, în condiții prevăzute de STAS;

- elementele metalice, inclusiv armăturile metalice ale construcțiilor din beton armat din clădirile unde sunt amplasate instalațiile electrice de înalțări respective (scări, rampe de uși și ferestre, conducte metalice etc.);

- stîlpii metalici sau din beton armat și liniielor electrice aeriene continutătis electrice pînă la sol între armăturile, traversele și consolile metalice și armătura stîlpului;

- suporturile de fixare ale izolatoarelor la înălțările conductoarelor din clădiri, precum și armăturile metalice ale trecerilor izolate prin pereti; pereti vor fi încadrata (individual sau în comun) de către o ramă metalică legată la pămînt;

- armăturile, coranze și învelisurile metalice ale tuturor cablurilor electrice (de energie, comandă - control, telemecanică etc.), inclusiv ale celor cu învelis exterior din PVC;

- construcțiile (stelajale) metalice de susținere a cablurilor electrice;

- bornele speciale pentru legarea la pămînt de protecție a transformatorelor de măsură, descărcașoarelor și eloclatoarelor de orice tip; aceste borne vor fi marcate cu semnul de legare la pămînt sau de protecție;

- conductoarele de protecție a liniielor electrice aeriene.

Pentru legarea la pămînt de protecție, la carcasa și la elementele de susținere trebuie prevăzute borne speciale marcate cu semnul de legare la pămînt de producție.

Nu este obligatorie legarea la pămînt de protecție a următoarelor elemente:

- armăturile metalice ale izolatoarelor, traverselor și consolelor montate pe stîlpi de lemn sau pe alte construcții din lemn ale linioarelor și statiilor electrice de tip exterior, dacă legarea la pămînt nu este condiționată de protecția împotriva supratensiunilor atmosferice sau dacă porțiunile pe stîlpi dintre aceste elemente și sol sau conductorul de protecție nu suntă prin elemente de protecție (învelisul sau armătura metalică a unui cablu, un tub metalic de protecție etc.) în cazul încrucisărilor aeriene cu linii de telecomunicații, se va respecta STAS 6290 - 73;

- împrejururile incintelor la stațiile electrice exterioare;

- protecțile metalice împotriva solicitărilor mecanice la treceri prin pereti și plante și brățările de fixare a cablurilor pe pereti, precum și traversele răstelor (patrourile) de cabluri, dacă longeroanele lor de susținere sunt legate la pămînt.

Nu este obligatorie recordarea, la instalatia de legare la pămînt, prin conductoare de ramificare individuală, a carcasaelor metalice sau a elementelor de susținere montate pe un panou, tablou, pupitru, celule sau altă construcție metalică sau din beton armat, dacă acestea sunt în contact electric permanent de pămînt (fig.54).

Două sau mai multe teblouri, pupitre sau celule alăturate și aflate în ansamblu care se va recorda la instalatia de legare la pămînt de protecție prin două conductoare de ramificare, în două puncte distincte, dispuse la extremitățile ansamblului (fig.54).

**Observație.** Se consideră contact electric de rezistență neglijabilă sau evantă. Ca regulă generală, fiecare obiect în parte se recordă la instalație de legare la pămînt de protecție printre-o ramificare separată individuală.

Nu se acceptă legarea între ele a două sau mai multe elemente și spori numai unul dintre acestea și se legă la instalatia de legare la pămînt de protecție (fig.42).

- 8 -

## 6. INSTALAȚIILE DE LEGARE LA PĂMÎNT

Prin instalatia de legare la pămînt se înțelege ansamblul format din electrozi îngropati la pămînt, legăti conductivi între ei și conductoare de legare la pămînt, montate între acesti electrozi și echipamentele electrice. Scopul principal al unei astfel de instalatii constă în dirijarea în pămînt, în condiții de siguranță, a curentilor proveniți din descărcări atmosferice sau a curentilor de defect datorită deteriorării sau conturării izolației (instalații de legare la pămînt de protecție), precum și în asigurarea unui anumit mod de funcționare a instalațiilor de curenti tari sau de telecomunicații (instalații de legare la pămînt de exploatare).

### 6.1. Prizile de pămînt

Partea principală a unei instalatii de legare la pămînt o constituie priza de pămînt. Priza de pămînt este formată dintr-un ansamblu de elemente conductive (electrozi), în contact cu pămîntul, prin care se realizează trecerea curentilor în pămînt. Conductoarele de legare la pămînt, îngropate în sol și neizolate, se consideră că fac parte, de asemenea, din priza de pămînt respectivă, deoarece participă nemijlocit la trecerea curentului în pămînt.

### 6.2. Tipurile și formele de prize de pămînt (fig.1,2).

Pentru transmiterea curentilor electrici în sol, în principiu, poate fi folosit orice conductor electric în contact bun cu solul.

În conformitate cu prevederile STAS 8275-78, în funcție de adâncimea de îngropare, prizele de pămînt pot fi de trei feluri:

a) prize de pămînt de suprafață constituite din electrozi îngropati pînă la adâncimea de 1 m. (inclusiv), de la suprafața solului din această categorie fac parte, în special, prizele orizontale cu electrozi lungi din otel rotund sau otel lat, îngropate în stratul de la adâncimea de 0,5 - 1 m sau cu plăci dispuse orizontal la această adâncime;

b) prize de pămînt de adâncime constituite din electrozi îngropati la o adâncime de 1 - 5 m (inclusiv); în această categorie, de cele mai multe ori, intră prizele verticale cu electrozi din țevă de otel, profile de otel, plăci dispuse vertical în pămînt, având adâncimea de îngropare pînă la 5 m.

c) prize de pămînt de mare adâncime constituite din electrozi îngropati la o adâncime mai mare de 5 m ; aceasta în cazul solurilor care au un strat superior de rezistență mare, peste un altul de rezistență mult mai mică, astfel încît este rational să se introducă electrozi lungi verticale, care străbat stratul superior, patrunzind în stratul de rezistență mică pe lungimea necesară.

Tinând seama de rezistență de dispersie cerută și de terenul disponibil pentru instalatia de legare la pămînt, electroziile banda sunt folosite nu numai întinși, în linie dreaptă, ci, adeseori, și în formă poligonala, încără, de raze, în zigzag sau în rețea (fig.2).

### 6.3. Elementele componente

În conformitate cu prevederile STAS 7334 - 82, o instalatia de legare la pămînt este constituită din următoarele elemente principale:

a) **priza de pămînt** complexă care este constituită din prize de pămînt naturale și artificiale (dacă e cazul) și conductoarele care fac legătura între acestea;

b) **rețeaua conductoarelor de legare la pămînt** care este constituită din:

- conductoarele principale de legare la pămînt;

- conductoarele de ramificatie recordate la conductoarele principale;
- conductoarele de legătură între conductoarele principale și prizele de pămînt.

Rețeaua conductoarelor principale se va recorda la priza (prizele) de pămînt prin cel puțin două legături separate. Excepții fac prizele de pămînt de naturale singulare, care se pot lega la conductoarele principale într-o singură legătură.

Pentru exemplificare, sunt redate în figurile 3 și 4 forma și elementele principale ale instalațiilor de legare la pămînt aferente unor stații electrice.

#### 6.4. Distribuția potențialelor. Tensiunile de stingere și tensiunile de pas

Dacă unei prize de legare la pămînt formată dintr-un singur electrod îi se aplică o tensiune electrică, are loc o surgere de curent prin electrod, în pămînt. Ca urmare, fiecare punct din jurul electrozului capătă un potențial cu etit mezi mare, cu cît distanța punctului față de electrod este mai mică. Pentru exemplificare, în fig.5 se reprezintă distribuția potențialului pentru un electrod vertical, forma curbei fiind similară și în cazul altor tipuri de electrozi.

Prin tensiunea de stingere ( $U_s$ ) se înțelege partea din tensiunea de legare la pămînt, la care este supus omul aflat la o distanță de 0,8 m față de obiectul atins;

În mod analog, prin tensiunea de pas ( $U_p$ ) se înțelege partea din tensiunea instalării de legare la pămînt la care este supus omul, cind atinge două puncte de pe sol (pardoseală) aflate la o distanță de 0,8 m (vezi fig.6).

#### 6.5. Tensiunile de stingere și tensiunile de pas admisibile

Pentru protejarea împotriva electrocucărărilor prin stingere indirectă, respectiv prin stingerea unui obiect conductiv întrat accidental sub tensiune, datorită unui defect în instalată (deteriorarea izolației, conturarea de izolație etc.), normativile în vigoare prevăd limite maxime admise pentru tensiunile de stingere și tensiunile de pas.

În stabilirea acestor limite s-a avut în vedere ca tensiunile la care este supus omul să nu atingă valori periculoase. De asemenea, s-a avut în vedere probabilitatea producerii unui accident grav în diverse condiții de exploatare.

Potrivit prevederilor STAS 2612 - 82 și STAS 7334 - 82, valorile maxime ale tensiunilor de stingere și de pas vor avea valoările cuprinse în tabelele următoare:

Tabelele 1 și 2 - pentru instalării de finală tensiune;

Tabelul 4 - pentru instalării de joasă tensiune;

Tabelul 3 - pentru liniile electrice aeriene.

Prin instalată sau echipamentul electric din zonă cu circulație redusă se înțelege instalată sau echipamentul electric îngrădit, în care are acces numai personalul de deservire, instruit special în acest scop (exemplu: stațiiile și posturile de transformare).

#### Tensiuni de atingere și de pas (V)

Tabelul 1

Instalații de finală tensiune (retele izolate sau legate direct la pămînt)

Nr. crt.	Instalații sau echipamente amplasate în:	Tensiunea de stingere sau de pas (V), în funcție de timpul de întrerupere a curentului de punere la pămînt prin priză (s)							
		≤0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8..3	>3
1	Zone cu circulație frecventă	125	100	85	80	75	70	65	40
2	Zone cu circulație redusă	250	200	165	150	140	130	125	125
3	Zone cu circulație redusă, cu folosirea mijloacelor individuale de protecție	500	400	330	300	280	260	250	250

Tabelul 2

Instalații de finală tensiune (retele legate la pămînt printr-o rezistență ohmică)

Nr. crt.	Instalații sau echipamente amplasate în:	Timpul de întrerupere a curentului de punere la pămînt prin priză (s)							
		≤0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8..3	>3
1	Zonă cu circulație frecventă	250	200	165	150	140	130	125	40
2	Zonă cu circulație redusă	500	400	330	300	280	260	250	125

Tabelul 3

Stîlpii LEA

Nr. crt.	Categoria stîlpului	Zone de amplasare a stîlpului			
		În interiorul locuitorilor, indiferent de tipul de între-rupere a curentului de punere la pămînt		În incintă industrială și agricolă, indiferent de tipul de între-rupere a curentului de punere la pămînt	
		circ. redusă	circ. frecventă	circ. redusă	circ. frecventă
1	<u>Cu aparat</u>				
	1.1. Rețea izolată fată de pămînt	125	125	125	tabelul 1 nr.crt.2
	1.2. Rețea legată direct la pămînt	250	250	125	tabelul 1 nr.crt.2
2	<u>Fără aparat</u>				
	2.1. Rețea izolată fată de pămînt	nu se standardizează	125	125	nu se standardizează
	2.2. Rețea legată direct la pămînt	nu se standardizează	250	125	nu se standardizează
	2.3. Rețea legată la pămînt prin rezistență ohmică	nu se standardizează	500	250	nu se standardizează

Tabelul 4

Instalații de joasă tensiune

Felul circuitului	Amplasarea	Felul utilajului	Locul de muncă			
			puțin periculos, periculos sau foarte periculos			
			Timpul de deconectare			
			≤ 3	> 3	≤ 3	> 3
Current alternativ	La suprafață în subteran	fix și mobil portabil toate	65 65	40 40	65 24	40 24
Current continuu	La suprafață în subteran	fix și mobil portabil toate	110 110	65 65	110 24	65 24

- 12 -

#### 6.6. Micsorarea tensiunilor de atingere și de pas, prin dirijarea distribuției potențialelor

În rețelele de înaltă tensiune, în general, și în rețelele de joasă tensiune izolate fată de pămînt, mijlocul principal de protecție îl constituie legarea la pămînt și dirijarea distribuției potențialelor conform STAS 7334 - 82 și STAS 6119 - 78. În aceste rețele se înțelege, în primul rînd, obținerea unor tensiuni de atingere și de pas sub limitele admise, prin micsorarea rezistenței de dispergie R<sub>p</sub> a instalației de legare la pămînt. Dacă tensiunea instalației de legare la pămînt este totuși mai mare decît limitele admise pentru tensiunile de atingere și de pas, se realizează o dirijare a distribuției potențialelor, prin prevederea suplimentară a unor prize de pămînt orizontale, în apropierea echipamentelor electrice care pot fi atinse de om sau zonele de circulație a omului.

Dacă încă prin acest mijloc nu se obțin valorile necesare, se realizează izolare emplasamentelor care constă în acoperirea locurilor de trecere și de deservire a echipamentelor electrice cu materiale izolante care să introducă o rezistență electrică practicabilă între om și pămînt, respectiv pardoseala.

În exterior, ca material pentru izolare emplasamentului, se folosesc, în special piatra sfărâmată, de granulație mare (cel puțin 3 cm) într-un strat de cel puțin 15 cm.

#### 7. EXECUȚIA INSTALAȚIILOR DE LEGARE LA PĂMÎNT

Pentru realizarea oricărui instalatii de legare la pămînt, se studiază proiectul de execuție, care cuprinde toate datele necesare executării ei. Se atrage atenția că respectarea proiectului lucrării este obligatorie, orice modificare făcută de soluția din proiect fiind interzisă, fără avizul soris al proiectantului lucrării.

Siguranța în exploatare a oricărui instalatii electrică depinde, în mod deosebit, de calitatea instalațiilor de legare la pămînt, iar acestea, la rîndul ei, de o execuție corespunzătoare a prizeelor de pămînt.

În conformitate cu prevederile STAS 6119 - 78, STAS 4102 - 80 și STAS 7334 - 82, referitoare la executarea prizeelor de pămînt, electroziile acestora trebuie să fie, de regulă, din otel. Cuprul se admite în condiții justificate, de reală necesitate, cind solul este foarte agresiv față de electroziile din otel și ar rezulta o corodare foarte accentuată a acestora.

Electroziile din cupru se mai prevăd, în cazul instalațiilor de înaltă frecvență. Prizele artificiale se prevăd numai în cazul în care nu se pot folosi prize naturale sau dacă acestea din urmă nu sunt suficiente (nu prezintă o suprafață suficientă de mare în contact cu pămîntul sau nu realizează o rezistență corespunzătoare obținării tensiunilor de atingere și de pas minime).

Trebue, de asemenea, evitata imbinările între electrozi de otel și electrozi de cupru, datorită faptului că pot să speră corozioni ca urmare a diferențelor de potențial prin contact galvanic. Dacă, totuși, este necesar să se execute antefișe de imbinări, acestea se realizează prin alamărea suprafeței de contact la otel. Prin circulație tehnică a M.E.E. CT 3/1980, referitoare la interzicerea zincării elementelor din otel utilizate la prizele de pămînt, se prevede:

- În cazul sолurilor cu pH > 6, se vor prevedea elemente de prize numai din otel neprotejat.

- În cazul sолurilor cu pH < 6, valoare estestată în acest sens de către oficiile județene pentru studii pedologice și agrochimice (O.J.S.P.A.) sau de către alt laborator autorizat, se vor prevedea elemente de prize numai din otel protejat în strat de bentonită.

- Se interzice, pînă la noi dispoziții, protejarea prin zincare a elementelor prizei de pămînt din otel.

#### 7.1. Principiile ce trebuie respectate la execuția unei prize de pămînt

Pentru a realiza o cît mai bună concordanță între rezistența de dispergie calculată și cea măsurată ulterior, la executarea prizeelor de pămînt

trebuie respectata următoarele cinci reguli:

a) Prizele de pămînt trebuie să aibă o legătură electrică cu solul înconjurător, pentru ce să fie asigurată o treccere în bune condiții a curentului. În acest scop, electrozii orizontali trebuie îngropati într-un sol bun conductiv, fără piatră, întindându-se pînă înăuntru cu grija, după îngroparea electrodului. Pămîntul uscat, racoeciziv se udă și apoi se bate.

Dacă electrozii verticali se introduc în găuri forate, pămîntul de umplutură trebuie, de asemenea, bătut, eventual cu ados de apă. La introducerea electrozilor prin baterie sau presare, trebuie acordată atenție faptului că electrozii trebuie să nu vibreze, deoarece, în caz contrar, în special în părte superioară a electrodului, se pierde buna legătură (contactul cu solul înconjurător). Electrozi nu trebuie să fie acoperiți cu vopsea, cu gudroi și cu alte impurități similare.

b) Electrozii orizontali pot fi montați în sânturi pentru cabluri, numai atunci când adâncimea acestora corespunde cu adâncimea cerută pentru îngroparea electrozilor orizontali și dacă s-a verificat că sarcina cablurilor, în regim normal de funcționare, nu produce uscarea solului înconjurător.

c) Electrozi se vor îngropa în stratul de pămînt cel mai bun conductor, care se determină în mod avantajos prin măsură geoclectrică.

d) Electrozii trebuie dispusi astfel ca influența lor reciprocă să fie cât mai mică posibil. În consecință, distanța între electrozii orizontali, montați în paralel, se calculează în funcție de coeficienții de atingere și de pas necesar, iar distanța între electrozii verticali trebuie să nu fie mai mică decât lungimea lor.

De regulă, electrozii verticali se montează la o distanță între ei egală cu de două ori lungimea electrozilor (fig.3).

În jurul clădirilor, electrozii orizontali se vor îngropa la o distanță de cel puțin 1 m de la zid, îninând seama de faptul că la fundația clădirii trebuie executate eventual și lucrări de reparări. În caz de nevoie, se pot monta și la distanță de sub 1 m.

e) Prizele de pămînt nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi ce conțin substanțe chimice, îninând seama de pericolul săritării de corozie.

De asemenea, trebuie evitate drumurile și spaile statătoare sau curgătoare. Apă ce stăre, cu toate că dizolvă sărurile din sol, contribuind astfel la o mărire a conductivității solului, nu are totdeauna o rezistivitate mică. Este indicat ca electrozii prizelor de pămînt să fie îngropăți de-a lungul malului.

În afară de aceasta, prizela de pămînt nu trebuie montată într-un sol incălzit în permanentă la temperaturi de peste 95°C (de exemplu, în apropierea unor canale de încălzire), deoarece se ar putea ca sici solul să se usuce, rezultând astfel o rezistivitate mai ridicată.

## 7.2. Realizarea instalației de legare la pămînt la stații exterioare

Prin "îndreptarul de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pămînt", indicativ I RE-Ip 30 - 78, și STAS 7334-82, se precizează că priza de pămînt artificială, pentru o statie electrică exterioară, se realizează în felul următor (vezi fig.4):

În incinta stației, pe un contur situat la cel puțin 1,5 m de îngropare, se va realiza o centură alcătuitură din electrozi verticali, distribuți uniform pe contur și legați între ei prin electrozi orizontali.

Electrozii verticali se vor confectiona din teavă de otel cu diametrul  $\varnothing 2'' \dots 2\frac{1}{2}''$  și cu lungimea  $l = 1 - 3$  m. Adâncimea de îngropare a electrozilor verticali trebuie să fie  $h \geq 0,8$  m, considerată de la capătul superior al electrodului, pînă la suprafața solului.

Electrozi orizontali (conductorii de legătură dintre electrozii verticali) se vor executa din otel lat sau rotund, cu secțiunea prevăzută în proiect. Adâncimea de îngropare a electrozilor va fi, de preferință,  $0,8 - 1$  m.

Toate elementele care alcătuiesc prize de pămînt naturale se vor lega la rețea de conductorilor principali de legare la pămînt, nu la priza de pămînt.

În stații exterioare, acesti conductori sunt constituuiți din electrozi orizontali destinați dirijării distribuției potențialelor.

Pentru micșorarea tensiunilor de atingere și de pas în incinta stației, instalația de dirijare și distribuție potențialelor se va realiza în interiorul conturului prizelor artificiale, la o distanță de cel puțin 1,5 m de acestea.

În stația exterioară, electrozii orizontali pentru dirijarea distribuției potențialelor se vor dispune sub forme unor benzi parallele, la o distanță de 0,6 m de echipamente, trecind prin zonele de deservire ale acestora. Electrozii vor fi îngropati în stratul superficial al solului.

În jurul clădirilor situate în incinta stației exterioare, se va prevedea, la o distanță de circa 0,8 m de fundație, un contur din electrozi orizontali legați cu restul instalației. La acest contur se vor răcori conductoarele principale de legare la pămînt din interiorul clădirii, precum și armaturile metalice din stîlpii și fundațiile de beton armat ale clădirii.

De regulă, îngropările care delimită incinta unei stații nu vor fi răcorite la instalată de legare la pămînt. În cazul în care se constată, în afara incintei, tensiuni de atingere care depășesc valorile maxime admise, se vor executa prize suplimentare de dirijare și distribuție potențialelor. Acestea se vor lega numai cu îngropările (nu vor fi răcorite cu îngălătia de legare la pămînt din incintă).

Pentru legarea aparatelor electrice și a elementelor de susținere la conductoarele principale de legare la pămînt se vor folosi, de regulă, două conductoare de ramificație pentru fiecare aparat sau cadru, ale căror secțiuni, însăcum, să corespundă condițiilor de stabilitate termică. Aceste conductoare de ramificație se vor răcori la două benzi de dirijare, în vederea reducerii coeficienților de atingere și de pas.

Drept conductoare de ramificație (de coborîre de la aparate sau cedre), se pot folosi armaturile metalice sau corpul metallic al elementelor respective, de susținere, asigurîndu-se continuitatea electrică necesară.

Se admite prevederea unor conductoare suplimentare de coborîre, numai pentru completarea secțiunii, în vederea asigurării stabilității termice la scurtcircuit.

Chiar dacă un aparat sau cadru are doar sau mai mulți stîlpi de susținere, pentru legarea la conductoarele principale sunt suficiente, de asemenea, numai două legături de ramificație, dispuse la doar dintr-un stîlp respectiv, cu condiția ca armaturile metalice ale acestora să aibă o legătură electrică între ele.

## 7.3. Realizarea instalației de legare la pămînt la stații interioare

În exteriorul clădirii, la o distanță de 0,3 m de fundație și la adâncimea de 0,2 m ... 0,3 m față de suprafața solului, se va realiza, din otel lat sau otel rotund, un contur în jurul clădirii, destinat micșorării tensiunii de atingere.

Un al doilea contur, destinat același scop, se va realiza în jurul clădirii la o distanță de 0,8 m de fundație și la o adâncime de 0,4 ... 0,6 m.

La o distanță de 1,5 ... 2 m de fundația clădirii, se va realiza o centură alcătuitură din electrozi verticali, distribuți uniform pe contur și legați între ei prin electrozi orizontali, ca și la stația exterioară.

La o distanță de 1,5 m de conturul prizelor verticale și la o adâncime de 1 m, se va realiza un ultim contur din otel lat sau rotund, destinat micșorării tensiunii de pas.

Toate contururile indicate mai sus se vor lega între ele pe direcție diagonalelor și pe patru direcții perpendiculare pe laturile acestor contururi (vezi fig.3).

În interiorul clădirii, de-a lungul peretilor, se vor monta conductoare principale de legare la pămînt care, de regulă, vor constitui circuite finchise. La aceste conductoare, prin ramificații separate, se vor lega toate elementele menționate la punctul 5: prizele de pămînt naturale, precum și diferențialele elemente metalice existente, în vederea egalizării potențialelor.

Conductoarele principale se vor răcori la prizele artificiale de pămînt, prin cel puțin două legături separate.

Pentru micșorarea tensiunilor de atingere în exteriorul clădirii, se va realiza în jurul acesteia un trotuar din asfalt, având lățimea de cel puțin 1 m.

#### 7.4 Realizarea instalațiilor de legare la pămînt ale LEA peste 1 kV

##### 7.4.1. Prizale naturale

La stilpii LEA se pune mult accentul pe utilizarea prizelor naturale ale acestora, obținindu-se o importantă economie de materiale (otel) și menajeră, la montaj.

Pentru utilizarea fierului beton din fundații drept prize naturele, se prevede legarea electrică permanentă a piciorului stilpului de armătura fundației.

În figura 61 sunt prezentate legăturile necesare și modul lor de realizare, în vederea conectării și utilizării prizei naturale în circuitul de legare la pămînt.

În acest scop, ansamblul format din lonjeroanele fundației, piciorul de fundație cu etrierul din bandă de otel și sudura dintre ele se execută prefabricat, ceea ce face obiectul unui proiect tehnologic ce va fi elaborat de T E M. Închiderea inelului din bandă se face prin imbinare cu șurub, conform punctului 8.7.2.

În cazul fundațiilor turmate, la toate bornele de linie unde se pot asigura mijloacele tehnice pentru sudură, se vor realiza cel puțin zece puncte de sudură între lonjeroane și barele de pe talpa fundației.

Numei în cazul în care nu se dispune de mijloacele tehnice pentru aplicarea sudurilor, se vor prevedea legăturile respective la talpa fundației, prin înfășurarea cu sârmă, iar la cornierul piciorului de fundație, cu buioane și șeibe cu dinți sau evenție.

În cazul fundațiilor prefabricate, în mod obligatoriu, se vor lega barele verticale ale fundației cu barele orizontale ale tălpiei, prin puncte de sudură, iar banda de otel, sudată de barele verticale, se va supta de cornierul piciorului de fundație sau de praznuri (la PAS), aceasta fiind o problemă rezolvată la executarea fundației.

Prin aceasta se renunță la legătura electrică exterioară între stilp și fundație. Singurul caz în care a rămas necesară executarea unei legături electrice exterioare pentru prize naturale este la fundațiile prefabricate din două bucăți, aspect detaliat în fig. 61.

##### 7.4.2. Prizale artificiale

Prizalele artificiale, care se execută la stilpii LEA, au, în principal, funcția de prize de distribuție a potențialelor și, în al doilea rînd, sănt prize de rezistență mică. Din acest motiv, ele au, în general, forme de conuri dreptunghiulare concentrice, îngropate la adâncimi crescînd, unite prin legături pe diagonale, în scopul realizării unei descreșteri liniare a potențialului (vezi fig. 59 și 60).

Electrozii de tip tărus se folosesc numai pentru zone cu circulație redusă sau frecventă, în afara localităților, precum și pentru reducerea rezistenței prizei în soluri proaste.

În figura 59 sunt prezentate soluțiile de realizare a prizeelor de legare la pămînt a stilpilor LEA, iar în figurile 63 și 64 sunt prezentate detaliile de execuție a îmbinărilor la priza artificială pentru LEA. Prizele artificiale se realizează cu prefabricate, în ateliere, în baza aceluiași proiect tehnologic mentionat la pct. 7.4.1., iar îmbinările cu șuruburi se vor executa conform pct. 8.7.2.

#### 7.5. Dimensiunile minime ale electrozilor

La stabilirea dimensiunilor minime ale electrozilor se va tine seama de rezistența de dispersie necesară, de stabilitatea termică necesară la trecerea curentului electric și de rezistența contra corozioni.

La electrozii verticali, care se introduc în pămînt prin baterie, se tine seama și de rezistența la flambare.

##### 7.5.1. Instalații de joasă tensiune

Sectiunile minime (s) și grosimile minime (g) ale electrozilor din otel ai

prizelor de pămînt, pentru instalatii de joasă tensiune, sunt prevăzute de STAS 6119 - 78, cu restricțiile impuse de circularea tehnică a M.E.B. CT 3 /80. Aceste dimensiuni se indică în tabelul 5.

SECȚIUNI PENTRU INSTALAȚII DE JOASĂ TENSIUNE  
Electrozi din otel

Tabelul 5

Nr. crt.	Tipul electrozului	Durata de funcționare			
		mai mică de 10 ani		mai mare de 10 ani	
		pH ≥ 6	pH < 6	pH ≥ 6	pH < 6
1	Benză sau alte profile din OL (cornier,T,I) neprotejat	s=100 mm <sup>2</sup> g=4 mm	nu sunt admise	s=100 mm <sup>2</sup> g=6 mm	nu sunt admise
2	Idem, protejat în strat de bentonită	s=100 mm <sup>2</sup> g=4 mm			
3	Tavi din otel neprotejat	g=3,5 mm	nu sunt admise	g=4,5 mm	nu sunt admise
4	Idem, protejat în bentonită	g=3,5 mm	g=3,5 mm	g=3,5 mm	g=3,5 mm
5	Otel rotund, neprotejat	d=11 mm	nu sunt admise	d=14 mm	nu sunt admise
6	Idem, protejat în bentonită	d=10 mm	d=10 mm	d=10 mm	d=10 mm
7	Placă din otel neprotejată	g=3 mm	nu sunt admise	g=4 mm	nu sunt admise
8	Idem, protejată în bentonită	g=3 mm	g=3 mm	g=3 mm	g=3 mm
9	Otel rotund, protejat prin înglobare în beton	d=8 mm	d=8 mm	d=8 mm	d=8 mm

Pentru conductoarele principale de legare la pămînt, secțiunile minime sunt menționate în tabelul 6, iar pentru conductoarele de ramificație, în tabelul 7.

Conductoare principale

Tabelul 6

Nr. crt.	Tipul conductorului	Secțiunea minimă, în mm <sup>2</sup> , pentru:		
		Conductor îngropat în pămînt		Montaj spartin, canale sau conductoare înglobate în beton
		neprotejat	protejat în teavă de OL etc.	
1	Sârmă de otel sau otel rotund	95	95	95
2	Bandă sau profile de otel cu grosimea minimă de 3 mm	-	100	100
3	Idem, cu grosimea minimă de 4 mm	100	-	-
4	Conductor unifilar de Cu	25	25	25
5	Conductor multifilar de Cu	35	25	25

Conductoare de ramificatie

Tabelul 7.

Nr. crt.	Tipul conductorului de protectie	Secțiunea minimă, în mm <sup>2</sup> , a conductorului de ramificatie					
		Montat apărunt, indiferent de secțiunea cond. de lucru	Montat în tuburi de protecție la o cond. de lucru, în mm <sup>2</sup> , de:	Cu ≤ 2,5 Al ≤ 4,0	Cu ≤ 6 Al ≤ 10	Cu ≤ 10 Al ≤ 16	Cu ≤ 16 Al ≤ 25
1	otel rotund sau firma de oțel bandă de oțel sau alte profile cu grosimea de minimum 3 mm	50	-	-	-	-	-
2	Conductor de cupru unifilar sau multifilar	16	4	6	10	16	

7.5.2. Instalațiile de înaltă tensiune

Conform prevederilor STAS 7334 - 82, secțiunea minimă a electrozilor de oțel pentru prizele de pămînt artificiale este de 150 mm<sup>2</sup>, indiferent de modul de protejare a oțelului sau de agresivitatea solului.

Grosimea minimă a electrozilor din oțel, în funcție de agresivitatea solului și modul de protejare a oțelului împotriva corodării, este redată în tabelul 8.

SECȚIUNI PENTRU INSTALAȚII DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Electrozi din oțel

Tabelul 8

Nr. crt.	Modul de protejare împotriva coroziei unui	Felul electrodului	Grosimea minimă a electrodului, mm, pentru:	
			pH ≥ 6	pH < 6
1	neprotejate	profil ţesăvă plecă	6,0	
2			4,5	
3			4,0	nu sunt admise
4	în strat de bentonită cu o grosime de minimum 200 mm	profil ţesăvă plecă	4,0	4,0
5			3,5	
6			3,0	3,0

\*). În cazul prizeelor de pămînt destinate unei funcționări pînă la 10 ani, grosimile pot avea valorile de 4,0; 3,5 și 3,0 mm.

Indiferent de rezultatele calculelor privind verificarea la stabilitate termică, în cazul montajului aparent și în cazul montării în pardoseală sau beton, secțiunile conductoarelor de legare la pămînt vor fi cel puțin egale cu valorile din tabelul 8, pentru conductoarele principale sau cele de legătură la prize de pămînt și cu valorile din tabelul 10, pentru conductoarele de ramificație.

Conductoare principale

Tabelul 9

Nr. crt.	Felul conductorului	Secțiunea, mm <sup>2</sup>
1	Conductor de oțel cu grosimea minimă de 3 mm	100
2	Cupru masiv cu grosimea minimă de 2 mm	25
3	Funie de oțel	95
4	Funie de cupru	25

Conductoare de ramificatie

Tabelul 10

Nr. crt.	Felul conductorului	Secțiunea, mm <sup>2</sup>
1	Conductor de oțel cu grosimea minimă de 3 mm	50
2	Funie de oțel	50
3	Cupru masiv sau funie de cupru	16

7.6. Folosirea elementelor naturale ca prize de pămînt

Atât în instalațiile de joasă tensiune, cât și în cele de înaltă tensiune se întâlnesc foarte frecvent rețele de conducte metalice de apă potabilă, mantale metalice de cabluri, linii de cale ferată, construcții metalice sau de beton armat, care au contact bun și pe suprafață mare cu solul, putând fi folosite, de asemenea, și ca prize de pămînt. Ele constituie prize de pămînt naturale, diferite de prizele de pămînt artificiale care sunt formate din țevi de oțel, bandă de oțel, oțel rotund sau oțel cornier, îngropate în pămînt, exclusiv pentru realizarea legăturii la pămînt. Prizele de pămînt naturele sunt deocamdată constituite din elemente conductoare care, initial, au fost îngropate în sol pentru alte scopuri, dar care îndeplinește și condițiile pentru a putea fi folosite ca electrozi și prizeelor de pămînt. În cazul folosirii unor prize de pămînt naturale, în special a unor rețele de conducte de apă, trebuie acordată atenție faptului că efectul urmărit de priza de pămînt să nu fie anulat prin piese izolate, intercalate în aceste conducte.

În conformitate cu prevederile STAS 6616 - 78, STAS 7334 - 82 și STAS 6119 - 78, pentru executarea instalațiilor de legare la pămînt trebuie să se folosască, în primul rînd, elementele naturale conductive ale construcțiilor existente, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

- a) prezintă continuitate electrică sigură de exploatare, rezistă la solicitări mecanice și la acțiuni chimice;
- b) satisfac condițiile de stabilitate termică la curentii electrici posibili;
- c) îndeplinesc condițiile de grosime și secțiune impuse electrozilor prizeelor de pămînt;
- d) se prevăd măsuri eficiente, astfel încît, în caz de deteriorare a unei porțiuni, legarea la pămînt să fie, totuși, sigurată;
- e) se prevăd, în mod special, locuri de record ușor accesibile.

Ca prize de pămînt naturale, se admite folosirea următoarilor elemente:

- elementele metalice ale construcțiilor, în contact cu pămîntul, direct sau prin fundații de beton, cum sunt stîlpii metalici ai halelor;
- armăturile metalice ale construcțiilor din beton armat în contact cu pămîntul;
- coloanele de adâncime ale sondelor;
- conductele metalice îngropate pentru apă sau alte fluide necombustibile, cu condiția ca elementele izolate permanent (de exemplu, apometrele) să nu fie suptate cu temperatură, în timpul unor lucrări, să fie suptate cu legături conductive, cu secțiunea corespunzătoare sau nu mai puțin de  $16 \text{ mm}^2$  cupru sau  $50 \text{ mm}^2$  otel;
- învelișurile metalice ale cablurilor electrice subterane, cu condiția prevederii unor legături de continuitate la cutiile de imbinare și de ramificare.

Problema principală care trebuie rezolvată este doar asigurarea unor continuități electrice prin sudura, neputindu-se conta numai pe contactele întăritătoare dintre armăturile metalice. Trebuie avute în vedere legăturile dintre armăturile metalice ale unei fundații, precum și cele dintre fundații.

## 8. TEHNOLOGIA EXECUȚĂRII INSTALAȚIILOR DE LEGARE LA PĂMÎNT

### 8.1. Studierea proiectului

Înainte de începerea operațiilor propriu-zise de montare a prizei de legare la pămînt, se studiază proiectul, acordindu-se o deosebită atenție traseelor intersecțiile cu cabluri electrice, conducte și alte obstacole, prin marcarea lor în vederea evitării unor eventuale deteriorări (avarii).

Se analizează, de asemenea:

- posibilitatea săpării mecanizate (integral sau parțial) a sănătărilor de priză;
- posibilitatea introducerii mecanizate a tărăgilor în pămînt;
- posibilitatea forării găurilor pentru electrozi verticali (dacă e cazul);
- posibilitatea procurării materialelor prevăzute în proiect;
- posibilitatea prefabricării unor elemente ale prizei în atelierele de producție secundar-industrială, în scopul creșterii productivității în activitățile de construcții-montaj.

### 8.2. Pregătirea materialelor și prefabricatelor

STAS 4102 - 80 stabilește formele și principalele dimensiuni pentru piesele de otel folosite la realizarea instalațiilor de legare la pămînt de protecție, precum și modul de imbinare a acestor piese (electrozi, conductoare, imbinări).

După modul de montare, electrozi pot fi:

- verticale, simbol V;
- orizontale, simbol H.

Electrozi se execută din materialele indicate în tabelul 11.

Tabelul 11

Materialul	Simbolul
Teavă de otel, conform STAS 404/2-71 sau STAS 7657 - 77	T
Otel, beton, conform STAS 438/1 - 78	R
Bandă de otel (otel lat), conform STAS 908 - 79	B
Otel cornier, laminat la cald, STAS 424 - 71 sau îndoit la rece, STAS 7836/1 - 77	L

Observație. În cazuri speciale, justificate economic, pentru confectionarea electroziilor pot fi folosite și alte profile din OL.

- 20 -

În figurile 7,8,9 sunt prezentate forme și dimensiunile electroziilor verticali, iar în figurile 10 și 11 sunt prezentate forme și dimensiunile electroziilor orizontali.

Electrozi verticali de mare adâncime pot fi realizati din segmente sudeate sau imbinate, conform proiectului de execuție, care se vor introduce în găuri forate.

După felul materialelor utilizate, conductoarele principale de legătură și de ramificare se clasifică conform tabelului 12.

Tabelul 12

Materialul	Simbolul
Bandă de otel (otel lat), conform STAS 908 - 79	C.B.
Sfîrmă de otel sau otel beton cu $\phi$ de cel puțin 8 mm, conform STAS 689 - 76	G.R.
Funie de otel zincat, conform STAS 3734 - 71	C.F.

Conductoarele simbol C.B. și G.R., care se monteză îngropat în pămînt și au rol de electrozi, vor îndeplini condițiile pentru electrozi.

Conductoarele simbol C.F. se utilizează numai pentru montaj spart sau îngropat în beton, cu secțiunea minimă de  $50 \text{ mm}^2$  și se confectioneză din funie de otel zincat.

Electrozi se execută în ateliere, prin debitarul materialului, operațiune care se va face, în general, cu ajutorul ferăstrăului metalic, pentru a se obține vîrfuri (muchiile) ascuțite.

In atelierele de producție secundar-industrială se pot realiza și prefabricate mai complexe pentru priza de pămînt, și unele, portiuni de priză formate din 5 - 10 electrozi verticali, legați între ei cu electrozi orizontali.

Acestea se vor insera în teren, realizându-se priza de pămînt integrală.

In cazul în care imbinările între electrozi verticali și cei orizontali se fac în atelier (cauză portiunilor de priză exemplificate la aliniatul precedent), acestea se execută ca în figurile 18 și 19, eliminându-se brățările, în cazul electroziilor verticali din teavă.

In cazul în care în atelier se execută numai electrozi verticali din teavă, acestora li se sudează la cap o brățară (fig.20) și, după baterea în sol, electrozi orizontali (otel lat) se intind pe traseu (în sănt) și se sudează de brățări.

### 8.3. Săparea săntului

Pentru montarea electroziilor se săpă un sănt cu adâncimea de  $90\text{-}100 \text{ cm}$  și lățimea de  $40 \text{ cm}$ . În locul montării electroziilor, săntul se va largi pentru a se execute imbinările mai comode.

Săparea se execută mecanizat, folosind următoarele utilaje corespunzătoare:

- săpător de sănturi cu lant cu racilete montat pe un tractor U-650 (produție R.S.R.);
- săpător de sănturi tip ETT - 161 (produție U.R.S.S.);
- buldoexcavator E-1514 echipat în spate cu echipament de excavare cu cupă inversă;
- excavatoare "Davie" pentru săpat sănturi.

#### 8.4 Montarea electrozilor verticali

Electrozii verticali se introduc în pămînt în moduri foarte diferite, procedurile cele mai întîlnite fiind:

- baterese pentru electrozi pînă la cel mult 5 m lungime, executată, de obicei, din teavă de 2" și 2 1/2";
- forare, stând cînd există o mașină de forat, are acces în teren și este necesară îmbunătățirea prizei cu bentonită;
- presarea și însurubarea, procedeu mai nou, executat la noi în țară cu dispozitivul MP - 1, montat pe autocamionul SR-312.

a) Metoda bateriei. Electrozi scurți, pînă la cel mult 5 m lungime, dacă sunt în număr mic, se introduc în pămînt prin baterese cu baros de 10-12 kg. În acest caz, este vorba de metoda bateriei manuale (fig.12). Electroful se introduce în săntul săpat, în prealabil, la poziția din proiect și se începe baterea. Se ve avea în vedere de a nu se lovi direct cu barosul pe electrod, decarece aceasta ar duce la deteriorarea lui (fig.13).

Trebuie folosit un cap corespunzător de baterie care se șează pe electroful respectiv, astfel încît se previne cu siguranță orice vătămare a electrofului (fig.14).

Electrozii verticali se bat avantajos cu aparate pneumatică sau actionate de un motor. Pentru adîncimîne pînă la circa 20 m, aceste aparate sunt manipulate manual. În fig. 15 se reprezintă metoda de baterie mecanică.

Batererea electrozilor oblici este legată de o tehnologie specială. Lucrarea se începe cu excavarea unei gropi dreptunghiulare de 50 cm adîncime, pe al cărei fund se fixeză sîna de ghidare a unui dispozitiv corespunzător pentru introducerea electrozilor oblici, astfel ca această sînă să fie paralelă cu direcția electrofulului oblic. Această sînă se rezemă pe două prototip (fig.16).

Batererea electrofului se face în mod obisnuit.

Pentru urmărirea baterii electrozilor se folosesc astăzi aparate de bătut, actionate de motoare cu ardere internă, de motoare electrice sau pneumatică.

Aparatele actionate de motoare cu ardere internă prezintă avantajul că, spre deosebire de aparatele actionate cu motoare electrice, nu necesită un record electric, putînd fi deci folosite orîndune. Acest avantaj le deosebește de aparatele de bătut cu acționare pneumatică.

Dezavantajul bateriei mecanizate îl prezintă transportul greoi al aparatelor în stație, peste gramezi de pămînt și sânturi, motiv pentru care, în general, se renunță la baterie mecanizată.

b) Metoda de forare. Deocarece baterese electrozilor expune electrozii și imbinările lor unor solicitări mecanice mari, de multe ori se revine la metoda de forare. S-a dovedit că sunt avantajoase, în această privință, mașinile de forat, actionate de motoare electrice sau cu ardere internă.

În comparație cu baterese, forarea este ceva mai scumpă, în schimb se pot folosi electrozi de adîncime din teavă de otel sau din otel rotund.

De asemenea, această tehnologie creează premisele pentru aplicarea unor proceduri perfectionate, avînd ca scop reducerea rezistenței de dispersie, prin folosirea bentonitei.

c) Metoda presării și însurubării. Introducerea electrozilor verticali în pămînt este astăzi relativ simplă, folosind această metodă, astfel că lucrările de săpătură au devenit în mare parte de prisos.

Această metodă este aplicată cu succes folosind mașina de plantat prize MP-1, de fabricație românescă (vezi fig.17).

Avantajele metodei și mașinii de îngropat prize

- Atât grosimea electrofului (pînă la 22 mm), cât și adîncimîne de îngropare (maximum 15 m) determină o bună stabilitate la coroziune, crescînd considerabil durata de exploatare a prizei.

- Prețul de cost este mult scăzut față de prizele actuale, deocarece fierul beton este mai ieftin, consumul de metal este mai redus și tehnologia de îngropare este mult simplificată, prețul de cost al mașinii este scăzut.

- Productivitatea la execuție a prizelor de pămînt este mare, evitîndu-se manopera voluminoasă și grea, necesară în prezent pentru săparea sânturilor.

Principiul de funcționare

Îngroparea electrozilor se face cu un dispozitiv care asigură:

- o mișcare de rotație în jurul axului;
- o mișcare de translație axială.

Cele două mișcări compuse asigură pătrunderea electrofului în sol, pînă la adîncimîne de 15 m.

Avansul axial are, în general, direcție verticală, însă, în funcție de structura solului sau alte considerente tehnologice, se poate obține un avans încrinat față de verticală, cu unghiuri pînă la  $45^\circ$ .

Mișcarea de rotație de circa 150 rot./min. se realizează printr-un lant cinematic cuplat la transmisie autocamionului SR-132.

Mișcarea de avans se obține printr-o instalatie hidraulică cuplată la aceeași transmisie. Adîncimîne totală de îngropare se realizează prin mai multe curse de avans, în lungimea de 350 mm/cursă.

#### 8.5. Montarea electrozilor orizontali în exterior

După ce s-a săpat săntul și s-au montat electrozii verticali, conform celor arătate la pct.8.4., se intinde platbanda de otel sau fierul beton și se tăie la dimensiunile necesare; se șasează platbanda sau otelul beton pe fundul săntului. Se efectuează apoi imbinările între electrozii verticali și electrozii orizontali (conductoare de legătură).

Adîncimîne de îngropare a electrozilor verticali și a conductoarelor de legătură, precum și lungimea electrozilor se stabilesc prin proiect, ca de altfel și în cazul centurilor de legare la pămînt fără tărusi.

#### 8.6. Montarea conductoarelor de legare la pămînt în interior

Operatiile de montere în interiorul clădirilor a conductoarelor de legare la pămînt se efectuează conform desenelor din proiectul de execuție.

Pentru orientare, în lipsa acestor desene din proiect, se redeu cîteva variante de fixare a conductoarelor de legare la pămînt, pe diverse categorii de construcții (vezi figurile 39,40 și 47 + 51).

Flatbanda de otel se montează, de obicei, la circa 30 cm de podea și se vopsesc cu vopsea neagră pentru protecție anticorosivă, precum și pentru evidențierea legăturilor de legare la pămînt.

La execuția centurii de pămînt în stații, și în special la montarea electrozilor orizontali de legătură și ramificații, se va tîine cont de următoarele observații:

- este interzisă folosirea lor ca suport pentru fixarea altor piese;

- centura de pămînt din incăperi trebuie să fie accesibilă pentru

revizii;

- centura de pămînt trebuie ferită de acțiuni mecanice și chimice;

- treceerea centurii prin pereti, plasări, fundații etc. trebuie făcută în sânturi deschise, în tavi sau alte construcții de protecție rigide;

- se va acorda atenție realizării estetice a instalației.

Centura trebuie să fie dreaptă, orizontală sau verticală și tot timpul

paralelă cu peretele pe care este montată;

- elementele metalice (profile U, corni și etc.) pot fi folosite drept conductoare de legare la pămînt.

#### 8.7. Imbinarea electrozilor

O imbinare corectă a electrozilor între ei, precum și cu conductoarele de legare la pămînt constituie condiția de bază pentru funcționarea în bune condiții a unei instalații de legare la pămînt. În consecință, imbinările trebuie, nu numai să se distingă printre ele, bună rezistență mecanică și la coroziune, dar și prin caracteristici electrice corespunzătoare, la fel ca și imbinările care să împarcureze de curent în regim normal de funcționare.

Aceste caracteristici trebuie menținute pe o perioadă cât mai lungă posibil. Întotdeauna trebuie să se tînde seamă de faptul că aceste imbinări să prevăzute nu numai pentru a asigura funcționarea unei anumite părți din instalație, dar și pentru a servi, în primul rînd, protecției omului față de pericolul pe care îl prezintă curentul electric. Acest scop constituie un motiv suficient pentru a acorda o atenție deosebită imbinărilor între diferitele elemente ale prizelor de pămînt. Se vor respecta cu strictate desenele de execuție și recomandările din proiectul lucrării.

### 8.7.1. Îmbinările sudate

Îmbinarea prin sudare este, dintre toate felurile posibile de îmbinare, aceea care prezintă siguranță maximă; în consecință, acest fel de îmbinare trebuie folosit, de preferință, în instalații de legare la pămînt.

Procedeul de sudare cel mai cunoscut și, totodată, cel care dă rezultata cele mai bune este sudarea cu arc electric, procedeu care poate fi aplicat pentru suduri cap la cap.

Sudarea prin arc electric este superioară sudării oxiacetilenice, prin timpul de lucru mult mai redus și pentru că nu necesită operații pregititoare îndelungate.

Lucrările de sudare pot fi efectuate numai de persoane care posedează certificat corespunzător de sudor autorizat.

Sudarea trebuie să fie sănătoasă și omogenă, iar lungimea însușirii a cordoanelor de sudură, de pe fiecare fișă a pieselor, trebuie să fie de cel puțin 80 mm (exemplu, în figurile 18 și 32 și 39).

### 8.7.2. Îmbinările prin suruburi. Legăturile la apărate

Îmbinările prin suruburi se întâlnesc frecvent la conductoarele de derivări la apărate (figurile 33 și 46).

Cind nu se pot realiza îmbinările sudate, se admite și îmbinarea cu suruburi, făcând astfel, încât la fiecare îmbinare, stringerea să se facă prin două suruburi, având filat de cel puțin M-12 (la îmbinări în prelungire sunt obligatorii două suruburi).

Îmbinările cu surub, fetele de la piesele îmbinate care vin în contact vor fi curățate pînă la luciu metalic și unse cu vaselină tehnică, înainte de asamblare; pentru asigurarea unui contact electric cât mai bun, se admite ca, între fetele care vin în contact să se pună foi sau manganoane de plumb (fig.35).

După efectuarea îmbinării, ansamblul va fi protejat anticoroziv, prin vopsirea părților exterioare care nu intervin în continuitatea electrică a îmbinării.

De asemenea, îmbinările prin suruburi trebuie asigurate, împotriva degradării, cu contrapiuli, inele de siguranță (saibe) etc.

Observație. Este admis să nu se pregătească în presalabil suprafețele de contact, dacă se folosesc saibe cu dimensiuni sau evenții, care străbat eventuala strătușă electroizolante (vopsea, oxizi). În acest caz, îmbinarea se asigură în mod obligatoriu cu contrapiuli.

Folosirea suruburilor, saibelor și piulițelor galvanizate este obligatorie la îmbinările prin suruburi.

### 8.7.3. Exemple de îmbinări

Legarea la pămînt a aparatului primar în stațiile exterioare se face prin intermediul stîlpilor suport recordați la instalația stației prin conductoare de remificare (figurile 52 și 53).

Aparatele se recordăză prin suruburi de legare la pămînt și un conductor din oțel lat, la place stîlpului suport, apoi, prin armătura stîlpului, se asigură continuitatea electrică la conductoarele de remificare și prin acestea, la instalația de legare la pămînt a stației.

Dispozitivele de acționare (ASE și MOP) se recordăză fiecare separat la instalația de legare la pămînt.

La îmbinăriile suport și de tracere, montate pe construcții metalice, nu este necesar ca flanșele să fie legate la pămînt, dacă este legată construcția metalică pe care sunt montate izolațoarele. În acest caz, suprafațele de sprijin nu se vor acoperi cu vopsea, ci se vor proteja cu un strat gros de vaselină tehnică naturală.

Realizarea legăturii la pămînt a stîlpilor suporti de apărate și a cadrelor stației se face prin sudură, astă cum este arătată în detaliul din fig.53, folosind două conductoare de remificare cu secțiuni 50 x 6 mm<sup>2</sup>.

Executarea legăturii aparatelor la instalația de legare la pămînt se efectuează conform detaliilor din proiectul de execuție. În general, din conductoarele principale ai instalației se sudează o derivărie de secțiune prevăzută în proiect, care urmează un traseu adaptat la cotele exacte ale construcției.

Legarea acestei derivării la aparat se face prin suruburi; de același, înainte de sudarea derivării la instalație de legare la pămînt, se efectuează găuriri capătului destinat legăturii la aparat și apoi se modeliază derivăria, după forma traseului, și se sudează la conductoarele principale ai instalației de legare la pămînt; legătura la aparat este totdeauna o legătură demontabilă.

Cind un aparat trifazic este compus din elemente monofazice și fiecare element monofazic este prevăzut cu cîte un surub de legare la pămînt, toate aceste elemente se vor lega separat la conductoarele principale de legare la pămînt. Nu se vor executa legături în serie a mai multor apărate (vezi fig.49).

Fiecare sir de panouri sau pupitre de comandă și măsură sau celule aflate în contact electric permanent de rezistență neglijabilă între ele se leagă la pămînt în două puncte deosebite făcute prin sudură, fie prin intermediul unor suruburi speciale (fig.54). Este interzisă utilizarea suruburilor de fixare pentru legarea la pămînt.

Se consideră contact electric de rezistență neglijabilă contactul realizat prin sudură sau prin îngurubare asigurată cu saibe cu dimensiuni sau evenții.

Este interzisă a se lega conductorul de legare la pămînt la suruburile de fixare ale aparatelor.

Deschărățoarele catodice și tubulare se leagă la pămînt prin intermediul surubului special prevăzut. Este admis ca legarea la pămînt a deschărățoarelor să se facă prin intermediul contoarelor de deschărățiri (vezi fig.55).

Construcții metalice care susțin apărate sau izolațoare de înaltă tensiune se leagă la pămînt făcute prin suruburi special prevăzute, fie prin sudură.

Usile și plăsele metalice mobile se vor lega la pămînt prin intermediul unor legături flexibile, cu conductoare de cupru cu secțiunea de cel puțin 16 mm<sup>2</sup>.

### 8.8. Vopsirea instalațiilor de legare la pămînt

În afara conductoarelor îngropate în pămînt, se vor vopsi în două straturi cu vopsea neagră în ulei toate conductoarele din interiorul sau exteriorul clădirilor, indiferent dacă acestea sunt protejate prin galvanizare sau nu.

Operația se execută atât pentru protejarea anticorozivă, cît și pentru marcarea circuitelor de legare la pămînt, distinct față de restul echipamentului.

### 8.9. Controlul prizei. Întocmirea procesului verbal de lucrări ascunse. Astuparea prizei de pămînt

După ce s-a executat toată instalația de legare la pămînt (fără să se scopere cu pămînt senturile), se verifică fiecare portiune a prizei, pentru depistarea eventualelor nereguli în execuția ei, întocmîndu-se schita exactă a traseului prizei, care va ilustra locul exact de plantare a fiecărui electrod vertical, devierile de la traseul stabilit de proiect, obstacolele întîlnite pe traseu etc.

După ce s-a întocmit planul, împreună cu dirigintele de chantier al lucrărilor, se verifică exactitatea lui, calitatea executării prizeelor, a îmbinărilor etc. și se întocmește un proces-verbal de lucrări ascunse la care se ategăză și schita respectivă.

Să trece apoi la estuparea senturilor, operație ce se face mecanizat, cu un tractor cu lamă sau manual.

Pămîntul de deasupra prizei se compactează cu mălu electric sau mecanic.

Este bine să se facă această operație după ce s-a udat bine pămîntul, pentru asigurarea unui contact bun al prizei cu pămîntul.

### 8.10. Verificarea instalațiilor de legare la pămînt

După încheierea tuturor operațiilor de mai sus, se determină rezistența de dispersie, tensiunea de stingeră și de pas, de către electricienii PRAM.

Dacă rezultatele măsurătorilor nu corespund valorilor cerute de proiect sau de STAS, proiectantul lucrării stabileste metodele de imbunătățire a prizei.

Pentru efectuarea imbunătățirilor cerute, se repetă tehnologia de mai sus, pînă la obținerea rezultatelor dorite.

### 8.1.1 Recepția instalațiilor de legare la pămînt

Recepția instalațiilor de legare la pămînt se face în conformitate cu prevederile STAS 7334/82 și PE 116/81, și anume:

- Pentru recepția instalațiilor de legare la pămînt, trebuie să se întocmească și să se predea unității de exploatare documentația tehnică respectivă, procesul-verbal de recepție, procesul-verbal de lucrări esanuse și buletinul de verificare.

- La recepția instalațiilor de legare la pămînt se vor efectua următoarele verificări:

1. verificarea existenței unor legături eficiente între priza de pămînt și elementele protejate legate la pămînt;

2. verificarea existenței unor legături electrice eficiente între prizele de pămînt naturale și cele artificiale;

3. starea conductoarelor principale de legare la pămînt, a celor de ramificație, a legăturilor dintre conductoare și celelalte elemente componente ale instalațiilor de legare la pămînt;

4. verificarea prin sondaj a anumitor elemente ale prizeelor artificiale de pămînt (electrozii, imbinări etc.), situate în pămînt (prin dezgropare);

5. măsurarea rezistenței de dispersie a instalațiilor de legare la pămînt;

6. determinarea, prin măsurări, a valorilor tensiunilor de stingere și de pas, corespunzătoare curentului de punere la pămînt, considerat în calculul instalației de legare la pămînt respective și comparație lor cu valorile maxime admisibile din prevederile STAS 7334/82, inclusiv transmisarea unor tensiuni periculoase în afara instalației, prin diferite obiecte metalice lungi, conducte de apă, câini ferate etc.

Această verificare (a tensiunilor de stingere și de pas) nu este obligatorie pentru prizele de pămînt ale stîlpilor cu și fără aparataj și ale posturilor de transformare de rețea.

## 9. REALIZAREA PRIZELOR DE PĂMÎNT CU BENTONITĂ

### 9.1. Generalități

Bentonitele brute sunt roci argiloase, conținând silicat de aluminiu cu urme de oxizi de fier, căciu, magneziu și alte.

Prin prelucrare la Combinatul minier Cluj, proces prin care se separă părțile argiloase de părțile nisipoase și alte impurități, se obține oca-numita "bentonita liant" cu un procent de circa 90 - 95 % părți argiloase (montmorilonit) și bentoprize, având cel puțin 50% părți argiloase, levigabile (conform STAS 7334 și în drumerului 1 RE - Ip30 - 78).

În urma experimentărilor efectuate în cadrul M.E.E. și M.T.T.C., s-a constatat că bentopriza obținută în cadrul Combinatului minier Cluj (Strada Horia nr.79) corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor necesare obținerii unei prize de pămînt îmbunătățită. De asemenea, livrarea bentonitei cu circa 70% părți argiloase întreprinderea de Pieze de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică, Satu Mare.

### 9.2. Transportarea și depozitarea materialelor

Electrozii verticale și orizontali se transportă sub formă de confecționate de atelier. Se vor păstra în locuri acoperite, pentru a se evita ruginirea, deoarece ei nu sunt zincati.

Bentopriza livrată de Combinatul minier Cluj este ambalată în saci de hirtie, având greutatea de circa 35 kg. Se depozitează în locuri ferite de umedezi. Din acest motiv se transportă la locul de montaj, atunci cînd urmărește să se prepare în vederea utilizării.

### 9.3. Săparea șanturilor și gropilor

Santul va avea în secțiune transversală o formă trapezoidală, cu baza mică (de jos) de 0,35m, iar baza mare (la suprafața solului), de circa 0,45-0,5 m, iar înălțimea (adincimea gropii), de 0,9 m.

Fundul șantului va fi orizontal; în cazul terenurilor inclinate se vor prevedea mici diguri transversale (obstașe) de pămînt, pentru a se evita scurgerea bentonitei și pentru a se realizea un strat de bentonită omogenă (vezi fig. 57).

Se recomandă ca săparea șantului să se execute cu puțin timp înainte de execuția propriu-zisă a prizelor cu bentonită.

Gropile pentru electrozii verticali se vor executa manual, prin forare sau prin impungere și vor avea diametrul indicat în proiect, în general, diametru de 60 cm iar adâncimea, de 2 - 3 m.

Săparea manuală se execută cu cazuțe și lopeti cu cozi lungi, iar cea mecanizată, cu o foreză având sepa cu diametru de 60 cm.

În soluri foarte dure, gropile se realizează prin impungere, de către personal special instruit și cu avizul organelor competente.

### 9.4. Montarea electrozilor prizei

Electrozii verticali se introduc în gropile special executate, astfel ca de la suprafața solului pînă la capul superior să fie 0,8 m.

Să se montează și electrozii orizontali, realizîndu-se conturul prevăzut de proiect.

Electrozii verticali vor fi prevăzuti cu distanțiere la fundul și suprafața gropii, iar conductoarele orizontale se vor sprijini, la intervale regulate, pe boloni și suport.

### 9.5. Prepararea și turnarea emestecului de bentonită

Pentru cantități mici de bentonită preparată, se folosește un dispozitiv prezentat schematic în fig.56, dispozitiv cu o capacitate de 0,2 m<sup>3</sup>, conceput și omologat la C.I.R.E. - SCP și assimilat în producție de către I.R.E. Ploiești ( U.A.R.M.T. - Cîmpina ).

Dispozitivul este compus dintr-un caزن de tablă, în interiorul căruia, printr-un sistem de palete găurile, manevrate cu manivelă din exterior, se egiteză amestecul, pînă la omogenizare (aspect de gel).

Cantitățile de componente se determină pentru obținerea următoarelor rapoarte:

- pentru bentonită liant 90 ... 95 % :  $\frac{\text{cantitate bentonită}}{\text{cantitate de apă}} \approx \frac{0,25}{0,75} = 0,34$ ;

- pentru bentonită turnătorie 60...70 % :  $\frac{\text{cantitate bentonită}}{\text{cantitate de apă}} \approx \frac{0,3}{0,7} = 0,43$ ;

- pentru bentopriză ≥ 50 % :  $\frac{\text{cantitate bentonită}}{\text{cantitate de apă}} \approx \frac{0,4}{0,6} = 0,7$ .

Dispozitivul se așază deasupra gropii în care este montat electrodul vertical și se execută următoarele operații:

- se deschid cele două capace;
- se toarnă apă;
- se toarnă sodă (circa 1,7 dm<sup>3</sup>);
- se amestecă circa 3 - 4 minute, pînă la dizolvarea sodei;
- se toarnă, treptat, bentonită și se rotește continuu axul cu palete, pînă la omogenizarea amestecului;
- se deschide gura de scurgere și se continuă rotirea paletelor, pentru ușurarea evacuării pastei;

- se repetă toate acestea de cîte ori este nevoie;
- dispozitivul se spală după utilizare;
- pentru prize mari sau un număr mai mare de prize simple, ce necesită un volum sporit de bentonită, se poate utiliza un malaxor cu emestec fortat, a cărui capacitate maximă este de 100 l/h.

În acest scop se poate solicita sprijinul întreprinderilor de Construc-  
ții - Montaj județene care au în dotare mașinoare pentru mortare aerate.

Trebui să reținut că prepararea bentonitei se face prin turnare treptată  
a bentonitei în epă și nu invers, situație în care se formează cocoloase care  
măresc rezistența de dispersie a prizei.

Electrozi orizontali se acoperă complet cu bentonită, rezultând în  
secțiune un dreptunghi cu laturile de 35 cm (lățimea sântului) și 20 cm  
(înălțimea stratului de bentonită), iar electrodul metalic se află în mijloc.

Electrozi verticali vor fi înconjurați cu un strat de bentonită de  
circa 30 cm (diametrul gropii fiind de 60 cm).

Acoperirea sânturilor cu pămînt se va face după verificarea consistenței  
bentonitei. Din experiență, rezultatul că acest timp este de circa 24 ore de la  
turnare, deoarece mai devreme nu are rezistența necesară să suporte pămîntul de  
acoperire. Primul strat de pămînt de acoperire, de 10 - 20 cm, trebuie să fie  
lipsit de piște sau bolovani.

#### 10. RACORDAREA PARATRĂSNETELOR LA INSTALAȚIA DE LEGARE LA PÂMÎNT A STĂȚIEI ELECTRICE

Pentru protejarea instalațiilor electrice împotriva supratensiunilor  
atmosferice, stațiile electrice, și, în cazuri speciale, și posturile de transforma-  
re, se prevăd cu paratrăsnete (Franklin).

Numerul, amplasarea și înălțimea paratrăsnetelor deasupra solului se  
stabilesc prin proiect, în funcție de tensiunea nominală a stației, de întinderea  
ei și de condițiile de mediu în care este amplasată stația.

În figura 58 se exemplifică modul de realizare a instalației de protec-  
ție contra loviturilor de trănsnet, la o stație de 400 kV.

În montarea paratrăsnetelor, este deosebit de important să se respecte  
întocmai amplasarea și înălțimea prevăzută în proiect.

Paratrăsnetele se execută din teavă și otel rotund, formind o tijă de  
lungime între 3 și 8 m și se montează, de obicei, pe cadrele stației, pe clădirile  
stației, pe alte construcții existente sau pe stîlpi de beton construîti  
special. Nu este necesar să se protejeze vîrful tijei în mod special prin  
șărîmire, argintare etc.

El se va zincă împreună cu tija. Tijele cu brătările respective se  
construiesc în atelier; porțiunile sudeate ale tijei se vopsesc, pe o lungime de  
circa 20 cm, cu miniu de plumb și apoi cu bronz - aluminiu.

Paratrăsnetele se fixeză pe clădiri cu ajutorul unor bride sau  
suporturi care se incastrează solid în mortar de ciment, conform detaliilor din  
proiect.

Fixarea tijelor de paratrăsnet pe stîlpi de lemn sau beton se face cu  
ajutorul unor brătări din bandă de otel, care se strîng pe stîlpi cu suruburi și  
se rigidizează prin sudură cu tije. Montarea tijelor pe stîlpi trebuie executată  
înaintea de ridicarea stîlpului.

Dacă paratrăsnetul este montat pe stîlpi din beton armat, se sudează  
paratrăsnetul de armătura stîlpului, urmărindu-se ca armătura să fie continuă.

Legațura dintre tijă și armătură, precum și dintre armătură și priza  
de pămînt se face prin sudură de bună calitate, în trei straturi.

Dacă paratrăsnetul este montat pe stîlpi metalici, se poate utiliza,  
pentru legarea la pămînt, chiar construcția stîlpului, cu condiția ca stîlpul  
să fie executat prin sudură. În caz contrar, se procedează la coborîrea unei  
derivații la priza de pămînt sau se prevăd puncte sudeate în locurile de discon-  
tinuitate electrică a stîlpului.

Conductoarele de legare la pămînt și paratrăsnetelor se vor lega fie  
direct la priza de pămînt a instalației, fie la priza specială pentru fiecare  
paratrăsnet, dacă proiectul prevede acest lucru.

Legațarea paratrăsnetelor se face numai la priza de pămînt, fiind  
interzis să se face această legătură la conductorii de ramificație.

Toate îmbinăriile aferente legăturii la pămînt a paratrăsnetelor se vor  
realiza numai prin sudură de bună calitate.

Nu este permisă folosirea legăturii la pămînt a paratrăsnetelor pentru  
alte scopuri. Fixarea, chiar provizorie, a altor piese sau instalații, precum  
și recordarea agregatelor de sudură este interzisă.

Să recomandă ca racordarea paratrăsnetelor la centura de legare la  
pămînt a stației să se execute prin mai multe căi, dispuse radial, cu prevederea  
unor electrozi suplimentari locali, care să realizeze o rezistență de maximum  
 $25\Omega$  la frecvența industrială.

#### 11. NORMELE DE PROTECȚIE A MUNCII LA EXECUȚAREA INSTALAȚIILOR DE LEGARE LA PÂMÎNT

În timpul lucrărilor de montaj și instalării de legare la pămînt, seful  
de lucru, șefii de echipă și muncitorii vor respecta toate normele de tehnică  
a securității și protecției a muncii, între care se menționează următoarele:

Nu se vor executa lucrări la instalări de legare la pămînt a unei  
instalații sau post, care este în funcțiune. Dacă este necesară amplificarea unei  
asemenea instalării, se va executa portiunea de amplificare, legarea la instala-  
ția existentă făcîndu-se de către personalul de exploatare.

Nu se vor executa lucrări la priza de pămînt la care sunt legate  
paratrăsnetele și descarcătoarele (chiar dacă instalatia nu este în funcțiune),  
dacă timpul este noros.

Inceperea săpăturilor de pămînt este permisă numai în urma înțelegerii  
scrisă cu deținătorii instalațiilor subterane, care vor indica măsurile de  
siguranță ce trebuie luate.

Dacă se descoperă instalații subterane, de existență cărora nu s-a  
știut nimic, lucrările trebuie opuse pînă la identificarea instalațiilor și  
stabilirea pericolului posibil.

La constatarea gazelor în cursul lucrărilor în gropi, puțuri, sânturi,  
lucrările se vor opri imediat și lucrătorii se vor îndepărta. Seful de lucru  
va lua măsuri pentru înălțarea cauzelor care au produs gazele.

Dacă în timpul săpăturilor se întîlnesc cărămizi, se vor opri lucrările  
și se va cerceta dacă nu există cabluri electrice.

La săpările sânturilor, locurile trebuie să fie îngrădite, iar în apropierea lor  
trebuie instalate plăci de avertizoare.

Ciocanele de lăcătușerie, folosite pentru executarea lucrărilor de  
montare, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- capul ciocanului trebuie să aibă față netedă, putin bombată și fără  
adincituri, strîmbături, întăriri ale metalului prin batere, ciupituri, "floare"  
etc.;

- coada trebuie executată din lemn de esență tare, cu secțiunea ovală.  
Cepătul liber al cozii trebuie să fie câva mai gros, pentru a

prefîntimpina alunecarea sculei din mînă;

- lungimea cozii ciocanului trebuie să fie de cel puțin 30 cm;

- coada trebuie să fie fixată bine în ochi, cu peni metalice strîiate

sau cu peni de lemn încleiați între ele. Coada trebuie să nu iasă din ochi.

Ferestrele de lăcătușerie, pieile și suruburile trebuie să  
aibă minere de lemn cu inele metalice. Este interzis folosirea sculei  
fără minere.

Conductoarele de răcior cu rețea ale sculelor electrice trebuie  
să nu aibă izolație defectă, întrucât acest lucru generează pericolul de  
electrocucare a muncitorului.

Armăturile, suporturile, suruburile și sculele sau orice alte piese nu  
se aruncă niciodată sus în jos, niciodată jos în sus. Ridicarea și coborîrea se fac  
cu ajutorul frânghierii și a gângilor de scule.

Este interzis folosirea prelungitoarelor la chei.

Corpul sau carcasa sculelor electrice trebuie legate obligatoriu la  
pămînt. Cind se lucrează cu scule electrice în locuri unde se folosesc mănuși  
și cizme sau galosi de cauciuc. În mod excepțional, este permis ca muncitorul  
să lucreze pe un panou de lemn uscat sau pe un covorag de cauciuc.

Prinirea de la alți muncitori sau predarea oricărui fel de material  
sunt interzise în timpul lucrului cu sculele electrice.

În timpul lucrului cu mașina de găurit electrică, este interzisă  
spucarea cu mina a burghilului și scoaterea și punerea sa, înainte de totale  
oprire a mandrinsei.

În timpul lucrului cu mașina de găurit electrică sau cu vreo altă  
sculă electrică, dacă muncitorul simte un efect cădăcăuș, este  
obligat să întrerupă imediat lucrul și să predea scula pentru  
reparație.

Este interzis lucrul cu sculele electrice sau pneumaticice pe o scară  
rezemată.

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică sau în timpul  
întreruperii lucrului (plecarea temporară de la locul de muncă etc.), este

obligatoriu ca soulu electric să fie disconectat.

Înălțarea scărilor trebuie să poarte ochelari de protecție speciali, cind lucrează cu alte echipamente sau în acuza.

Sprâncen metalic va fi lăudăriștat numai cu o perie specială. Este interzisă îndepărțarea sprâncenului prin suflarea sau cu mîna.

Nămolul muncitorilor care lucrează cu soule electrice sau cu mecanisme și mînerăuri trebuie să aibă capetele nereu stîrși. Femeile trebuie să-și strîngă părul cu o bucată sau cu o bucată. Deoarece va fi legată astfel, încât capetele ei să nu stîrse. Nerespectarea acestor reguli poste duce la accidente grave, deoarece părul sau capetele bărbatului pot fi prinse de piesele în rotație.

Înaintea începerii lucărîrii, toate trezorile le locurilor de muncă trebuie desprinse și curățite. Iarna, toate trezorile trebuie eurătate de zăpedă și de gheăză și preparate nu nisip sau cu conusă.

Locul de lucru trebuie să fie bine iluminat. Deoarece iluminatul natural este insuficient, se va emana iluminatul electric.

Folosirea scărilor răsucite este permisă numai dacă înclinarea lor este de cel puțin 4/1 (adică, dacă înălțimea capătului superior al scării este de 4 m, cel de jos trebuie să se găsească la depărtarea de cel puțin 1 m de construcție pe care se răsucă capătul superior al scării). Capetele inferioare ale montantelor scărilor trebuie să fie bine sprijinite.

Scările mobile trebuie să aibă lungimea suficientă pentru a permite executarea lucărîrilor de pe treptele care se află la cel puțin 1 pînă la capătul superior al scărilor. Este interzisă lucrul de pe treptă cea mai de sus a scării. Curăță.

Este interzisă întindererea de fire reglementare pentru alimentarea sculelor actionante electric. Toate rețelele, chiar și cele provizorii, trebuie executate conform normelor (în tub de protecție sau la înălțime). Pentru raccordarea sculelor electrice se utilizează cardoane protejate. Legătura la rețea se va face obligatoriu cu ajutorul prizelor, egățarea cardoanelor de firele instalației fiind interzisă.

La executarea legăturilor la înălțime de peste 3 m, fără nodină auxiliară, lucărîtorii trebuie să poarte centură de siguranță și înălțămintă care nu elucește. Pentru transportarea sculelor, vor avea genți speciale.

Se interzice execuția oricărora lucruri și staționarea sub echipamente sau sub elementele de construcție care se montează.

Se interzice lucrul la înălțime pe obiecte care nu sunt destinate acestui scop (lăzi, butoaie etc.), aceasta executându-se numai pe schiuri sau pe schiuri solide.

Peschiderile de pereti verticali sau din planșe vor avea dispozitive de protecție contra căderii personalului sau materialelor.

Manipularea materialelor la locul de montaj se va face cu grijă, fără a se trînti sau izbi.

Așezarea materialelor lungi sprijinite de pereti sau schelării este complet interzisă; de asemenea, depozitarea în cantități prea mari într-un singur loc.

Folosirea pistolului de impletit dibloni se va face numai de către personalul special instruit în acest scop, personal care, în prealabil, s-a sustinut un examen privind manipularea acestui pistol. La întrebărirea acestui pistol se vor respecta cu strictitate instrucțiunile de folosire.

În timpul lucărîrilor de sudură, se vor respecta prescrerile capitoului respectiv din "Instrucțiunile de tehnici și securitate muncii la lucrările de construcție și montaj de centrale electrice", din care enumerăm: a) Atât operațele, cât și mase, se vor lega la pămînt înainte de începerea lucrului, prin intermediul unui conductor de minimum 25 mm<sup>2</sup>/Cu, prevăzut cu capuci de cablu.

b) Cablurile de alimentare se vor monta conform instrucțiunilor pentru executarea rețelelor de gazdă; ele se vor proteja împotriva străpîrîilor de metal rapit.

c) Transformatorul de sudură se va amplasa orizontal pe un teren stabil, într-un loc ferit de vîrf și întins, departă de orice material inflamabil.

d) Mînerul port-electrodi trebuie să fie din material izolant și rezistent la căldură. Este interzisă utilizarea port-electrozelor cu izolație deteriorată.

e) În cazul sudurărilor efectuate în găuri sau locuri umede, construcția port-electrodului trebuie să fie astfel realizată, încât, la înlocuirea electrodului, curentul să se întrerupă automat.

În caz contrar, schimbarea electrodului se va face numai după întreruperea curantului primar.

f) Toti muncitorii care lucrează sau lucrează în apropierea arcului vor purta echipamente de protecție și de lucru conform îndreptărului:

- mască de sudură sau casă cu sticle speciale;
- mănuși din piele;
- spărător din piele pentru picioare;
- șort de piele.

g) Mască trebuie să acopere în întregime figura și să fie confectionată din materiale usoare. Este interzisă folosirea căști sau măștii cu geamuri sparte sau improvizate (înnegrite cu fum etc.).

Nu se permite executarea lucărîrilor de sudură cu mîneci scurte, sufletește sau cu gulerul deschis.

h) În jurul locului unde se lucrează cu sudură electrică, se vor monta paravane opace, vopsite cu vopsea mată, pentru a proteja pe ceilalți muncitori de lumina orbitoare.

i) Înainte de introducerea cordonului în priză, se verifică:

- izolația cordonului de alimentare și de sudură;
- dacă sunt în bună stare prize și firă;
- dacă este corect executată legătura la pămînt;
- dacă sunt bine strînse toate bornele;
- dacă sunt bine izolate înălțările cablurilor;
- dacă nu există inversări în legătura (care pot da tensiuni mari la cîstigătoarele de sudură);
- dacă comutatorul este pus pe poziția zero.

Orice defecțiune se va enunța electricienului de exploatare autorizat.

j) La curățarea prin ciocnire a cusăturilor de sudură, se va folosi, obligatoriu, masă cu geamuri clare sau ochelari de protecție. Eliminarea zgurăi, în stare incandescentă de pe locul sudat este periculoasă.

În folosirea diverselor utilaje (ciocane pneumatice, mufe de bătut sau infipt tăruși, mașini speciale de săpat), se vor respecta cu strictitate instrucțiunile de folosire ale acestora, luându-se măsuri corespunzătoare de protecție a mîndrelor pentru operațiile aferente acestor utilaje.

Montarea tijelor de parerăsit se face cu respectarea normelor de protecție a muncii pentru lucrul la înălțime, luându-se măsuri dozebite de eliminare a posibilităților de cădere a sculelor.

În acest caz, muncitorii vor purta obligatoriu centuri de siguranță.

## 12. LISTA UTILAJELOR, DISPOZITIVELELOR SI SCULELOR NECESARE

În cîteva de utilajele speciale de săpat, de forat și de bătut tăruși (prezentate la capitolul 6), echipile de electricieni, ce execută montarea instalațiilor de legătura la pămînt în statii și posturi de transformare, vor avea în dotareca lor utilajele, dispozitivele și sculele centralizate în acest capitol:

### Utilaje

- platformă autoridicătoare PRB 15
- autotelescop ZIL
  - înălțime de ridicare: 26,5 m
  - sarcină maximă: 300 kg
- autocamion adaptat pentru transportul muncitorilor, sculelor și materialelor
- utilaje de săpat și forat
- utilaje sau dispozitive pentru bătut electrozi verticali.

### Dispozitive

- eparat de sudură electrică - cu anexe
- dispozitiv de înfoit țeavă pînă la ø 80 mm
- eparat de sudură oxiacetilică
- scară mecanică
- dispozitiv de tăiat
- mașină electrică de găurit de banc
- polizor cu electromotor pentru două pietre
- polizor cu electromotor portativ și cu ex flexibil
- menghine cu fălcă de 15 mm
- scară marinărescă de 20 m lungime
- banc de lucru metallic cu blat de lemn de 2200 x 1200 mm
- ledă de scule cu suporturi de menghine

- lădă cu scule tip Electro-Montaj
- scări de lemn duble cu gase trepte
- scări de lemn simple cu opt trepte
- scări de lemn duble cu 12 trepte
- dispozitiv preparat bentonitic
- găleți pentru apă
- butosie pentru apă
- cutie de distribuție electrică pentru organizare de sănțier
- transformator de energie de 220 W 220/ 24 V, pentru lămpi iluminat portative
- lămpi portative cu bac de 24 l
- dispozitiv de indoit bare pe șel
- masă pentru îndreptat profiluri de otel
- pietre de polizor carbonum de 300 x 40 mm
- mașină de găurit electrică de mână ⌀ 10 mm
- fir cu plumb (cumpăna cu sfosară)
- lămpi de benzинă de 1 L

**Scule**

- ciocane de otel de 0,5 kg, 1 kg și 10 kg, din fiecare categorie
- feristru de tăiat metal
- pile late de 400 mm espre
- pile late de 350 mm semifine
- pile late de 350 mm fine
- pile semirotunde de 400 mm espre
- pile semirotunde de 350 mm fine
- pile pătrate de 250 mm
- matru de lemn
- vinclu cu talpă 90° - 300 mm
- vinclu cu talpă 45° - 150 mm
- dormuri de otel diferite ⌀ 5 - 10 mm
- spături de otel de 300 mm
- dălti de otel 200 mm
- burghie spirale de otel ⌀ 10 - 20 mm
- burghie spirale de otel de ⌀ 4 - 10 mm
- trusă cu burghie de filetat M 6 - M 16
- trusă de filiere M 6 - M 16
- trusă de chei drepte
- trusă de chei tubulare
- trusă de chei înclinate
- chei franceze mari
- manghine de mină
- perii de otel pentru rugină
- compag de otel de 250 m
- liniar de otel de 0,6 m
- cleste patent
- cleste mops
- surubelnici mari
- surubelnici mici
- surubelnici mijlocii
- surubelnici mecanice diferite
- pensule rotunde mijlocii
- pensule late mari
- mături cu condă
- frângheie ⌀ 15, ⌀ 25
- răngi de 1,5 m
- laviere

**13. FORMAȚIILE MINIME DE LUORU**

- a) Pentru executarea instalațiilor exterioare de legare la pămînt în stații și PT:

1 electrician categoria 4/I  
1 electrician categoria 2/I  
1 electrician categoria 1/I

- b) Pentru executarea instalațiilor interioare de legare la pămînt:

1 electrician categoria 4/I;  
1 electrician categoria 2/I.

- c) Pentru prize de legare la pămînt la LEA:

1 electrician categoria 4/I;  
1 electrician categoria 2/I;  
1 electrician categoria 1/I.

## ANEXĂ

**TERMINOLOGIA**  
**PRINCIPALELOR NOTIUNI SPECIFICE FOLOSITE ÎN**  
**DOMENIUL PREVENIRII ACCIDENTELOR PROVOCATE**  
**DE ELECTROCUTARE, CONFORM PREVEDERILOR**  
**STAS 8275/78**

## 1. TERMENI GENERALI

Termen	Definiție
Electrocutare	Efect nociv care se detorește trecerii unui curent electric printr-un organism viu.
Atingere directă	Atingere a unui obiect conductiv dintr-o instalație electrică, aflat normal sub tensiune, nemijlocit sau prin intermediul unui alt obiectiv conductiv.
Atingere indirectă	Atingere a unui obiect conductiv al unei instalații electrice, intrat accidental sub tensiune, datorită unui defect în instalația electrică.
Zonă de manipulare	Regiune din spațiu, determinată de mișcarea liberă a mîinilor omului aflat într-un enunț punct de pe pardoseală și care are următoarele dimensiuni: - 2,30 m pe verticală, deasupra punctului considerat de pe pardoseală; - 1,25 m în toate direcțiile pe orizontală; - 0,50 m pe verticală, sub punctul considerat de pe pardoseală.
Loc de muncă foarte periculos	Loc de muncă caracterizat prin una sau mai multe din următoarele situații: a - umiditate relativă a aerului peste 97% ; b - temperatură aerului peste 35°C; c - obiecte conductive în legătură electrică cu pămînt, obiecte care se află în zone de manipulare și manipulare; d - medii corosive.
Loc de muncă periculos	Loc de muncă caracterizat prin una sau mai multe din următoarele situații: a - umiditate relativă a aerului peste 75%, dar cel mult 97%; b - temperatură aerului de peste 30°C, dar cel mult 35°C; c - obiecte conductive în legătură electrică cu pămîntul, obiecte care se află în zona de manipulare și ocupă cel mult 60 % din suprafața zonei de manipulare; d - pardoseală cu proprietăți conductive (beton, pardoseală umedă, pămînt etc.); e - prezenta unor pulberi conductive (pilitură de metal, grafit etc.); f - prezenta unor fluide care micșorează rezistența electrică a corpului omenește.
Loc de muncă puțin periculos	Loc de muncă caracterizat prin următoarele situații: a - umiditate relativă a aerului de maximum 75%; b - temperatură aerului de 15 ... 30°C; c - pardoseală izolantă.
Utilaj (echipament) electric fix	Utilaj (echipament) racordat fix la surse de alimentare.

## Anexă (continuare)

Termen	Definiție
Utilaj (echipament) electric transportabil (mobil)	Utilaj (echipament) conectat la o surse de alimentare printre-un record mobil, schimbarea locului de funcționare a utilajului (echipamentului) efectuându-se numai cu scoaterea prealabilă de sub tensiune a utilajului (echipamentului) și a recordului mobil.
Utilaj (echipament) electric portabil	Utilaj (echipament) care este conectat la o surse de alimentare printre-un record mobil și care, în timpul funcționării, este purtat sau manipulat de una sau mai multe persoane.
Rețea electrică Sinonim: retea	Ansamblu de conductoare legate conductiv între ele.
Rețea (electrică) legată la pămînt	Rețea electrică care, în regim normal de funcționare, are legături direct la pămînt, printre-o rezistență neglijabilă, cel puțin un punct ce face parte din circuitele curentelor de lucru.
Rețea (electrică) izolată față de pămînt	Rețea electrică care, în regim normal de funcționare, are izolație față de pămînt toate punctele ce fac parte din circuitele curentelor de lucru. Exemplu: Rețelele legate la pămînt prin una sau mai multe bobine de compensare.
Echipament (instalație) electric(ă) din zonă de circulație redusă	Echipament (instalație) electric(ă) din incinte îngădăite în care nu acces numai persoane de deservire special instruite. Exemplu: Posturile de transformare pe stâlpi și stâlpii linilor seriene aflată la o distanță mai mare de 15 m de marginile drumurilor, șoseelor sau îngrădirilor locuințelor.
Echipament (instalație) electric(ă) din zona cu circulație frecventă	Echipament (instalație) electric(ă) care nu se găsește în incinte îngădăite și care se află la o distanță de maxim 15 m de marginile drumurilor, șoseelor sau îngrădirilor locuințelor. Exemplu: Echipament (instalație) electric(ă) nefragedită care se află în incinta unei unități industriale sau agricole și care nu face parte din personalul de deservire special instruit el echipamentului (instalației) respectiv(e).
Punere la pămînt	Atingere accidentală între un element din circuitul de lucru și pămînt sau un corp conductiv în contact cu pămîntul.
Punere la masă	Atingere accidentală între un element din circuitul de lucru și un corp conductiv care spartine unui echipament (instalație) electric(ă) și care, în funcționare normală, nu este sub tensiune.
Legare la pămînt	Recordare a unui element conductiv la o priză de pămînt.
Legare la pămînt de exploatare	Legare intenționată la pămînt a unui punct (element), facind parte din circuitele de lucru ale unei rețele electrice, în scop funcțional.
Legare la pămînt de protecție	Legare intenționată la pămînt a elementelor conductive care, în funcționare normală, nu sunt sub tensiune dar care pot fi atingute accidental sub tensiune, legare făcută în scopul realizării protecției împotriva unor tensiuni de stingeri sau de pas periculoase.

Anexă (continuare)

Termen	Definiție
Legare la pămînt pentru executare de lucrări	Legare intentionată la pămînt a unor elemente conductive; facînd parte din circuitele curentilor de lucru ale unei instalații electrice, în vederea realizării protecției împotriva electrocutării prin atingere directă, în timpul executării unor lucrări în instalația respectivă.
Punct neutru	Punct comun al înălțărilor polifezate ale sursei de alimentare cu energie electrică (transformator sau generator) a cărui diferență de potențial față de oricare din bornele de fază este aceeași, ca valoarea absolută, la funcționare normală.
Punct neutru izolat	Punct neutru care nu este legat la pămînt sau este legat la pămînt printr-o impedanță mare, în vîderea micșorării curentilor de punere la pămînt.
Punct de nul Sinonim: nul	Punct neutru legat direct la pămînt printr-o rezistență neglijabilă.
Legare la nul de protecție, Sinonim: legare la nul	Legare la nulul rețelei a elementelor conductive care, în funcționare normală, nu sunt sub tensiune dar care pot intra accidental sub tensiune, pentru realizarea protecției împotriva tensiunilor de atingere periculoase.
Separare de protecție	Separare a receptorului față de rețeaua electrică de alimentare prin astfel de mijloace, încât între receptor și rețea să nu existe legături conductive ci numai inductive, pentru realizarea protecției împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă; în acest scop, se folosesc, în general, un transformator de separare sau un grup motor-generator.
Izolație de bază	Izolație care se operează părțile sub tensiune în scopul asigurării protecției de bază contra electrocutării; izolația de bază poate fi concomitantă și izolație funcțională, în cazul în care asigură funcționarea utilajului (echipamentului).
Izolație de protecție Sinonim: izolație suplimentară	Izolație independentă, prevăzută în plus față de izolația de bază, în scopul asigurării protecției contra electrocutării, în cazul defectării izolației de bază.
Izolație dublă	Izolație formată din izolație de bază și o izolație suplimentară.
Izolație întărită	Sistem unic de izolație care asigură o protecție contra electrocutării, echivalentă cu izolație dublă; sistemul unic de izolație nu implică o piesă izolatoare omogenă, putind cuprinde straturi care nu pot fi încercate individual ca izolație de bază sau ca izolație suplimentară.
Izolare a amplasamentului	Izolare suplimentară efectuată special pentru izolare omului față de pămînt sau față de obiecte conductive în contact cu pămîntul, aflate în zona de manipulare.

Anexă (continuare)

Termen	Definiție
Protectie automată împotriva tensiunilor de atingere Simbol: PATA	Protectie pentru întreruperea automată rapidă a alimentării cu energie electrică a unei instalații (echipament) electrice, la apariția unei tensiuni de atingere periculoase.
Protectie automată împotriva curentilor de defect (PACD)	Protectie pentru întreruperea rapidă automată a alimentării cu energie electrică a unei instalații (echipamente) electrice, la apariția unui curent de defect periculos.
Protectie automată pentru controlul rezistenței de izolare	Protectie din rețelele izolate față de pămînt, pentru întreruperea automată a alimentării cu energie electrică a unei instalații electrice la apariția unui defect de izolare care determină o punere la pămînt.
Mijloc individual de protecție	Unul sau mai multe echipamente sau aparături destinate în mod specific pentru realizarea protecției împotriva electrocutărilor prin atingerea directă, la executarea de lucrări în instalații electrice.
Transformator de protecție	Transformator care este construit special pentru realizarea separării de protecție și având izolație dublă sau întărită între primar și secundar; el poate fi de două feluri: - transformator de separare care poate avea raportul de transformare în intervalul $\frac{1}{2}$ ... 2 și care poate alimenta un singur receptor; - transformator de tensiune redusă care poate avea în secundar tensiunile nominale de 12, 24 sau 42 V și care poate alimenta mai multe receptoare.
Contact de protecție	Element care servește la realizarea continuării electrice între părțile metalice accesibile ale obiectului de protejat și instalația de protecție.
Zonă de influență a unei linii electrice	Zonă în care există pericol de accidentare prin electrocutare detorită influențelor prin cuplu rezistiv, inductiv sau capacativ.
Zonă de influență a liniei de tractiune electrică	Zonă în care există pericol de accidentare, prin electrocutare detorită influențelor liniei de tractiune electrică.
Influența liniei de tractiune electrică asupra unui element aflat în apropiere	Influență asupra unui element aflat în apropiere a liniei de tractiune electrică, cauzată de influențe electromagnetice, influență electrostatică și influență prin cuplu rezistiv (tensiuni de atingere sau de pas, ce apar detorită surgerii curentului prin sine sau căderii unui conductor al liniei de contact).
Influența electromagnetică a liniei de tractiune electrică	Apariție a unei tensiuni electromotoare într-un element aflat în apropierea liniei de tractiune electrică detorită trecerii unui curent prin linia de contact.
Influența electrostatică a liniei de tractiune electrică	Apariție a unei tensiuni electromotoare în elemente aflate în apropierea liniei de tractiune electrică detorită prezență tensiunii electrice alternative în linia de contact.
Influență periculoasă	Pericol de electrocutare detorită unor tensiuni produse prin inducție sau conductie în obiecte conductive aflate în vecinătatea unei instalații electrice.

Aneră (continuare)

Termen	Definiție
Timp de deconectare	Interval de timp care se scurge între producerea defectului și întreruperea alimentării cu energie electrică a echipamentului (instalației) respectiv(e).
Timp de protecție	Suma timpului reglabil al dispozitivului de protecție respectiv și a timpului propriu al întreruptorului.
Zonă periculoasă	Regiune din spațiu în care apar influențe periculoase.
Direcție a distribuitorii potențialelor	Modificare a distribuitorii potențialelor printr-o anumită dispunere a electroziilor prizei de pămînt, în scopul micșorării tensiunii de atingere și a tensiunilor de pas.

## 2. TENSIUNI ELECTRICE

Termen	Definiție
Tensiune de lucru Sinonim: tensiune de serviciu	Valoarea efectivă a tensiunii electrice a unui echipament (instalații) electric(e) sau la bornele unui utilaj sau aparat electric, în condiții normale de lucru.
Tensiune redusă	Tensiune de lucru a receptoarelor la care se aplică, ca măsură de protecție împotriva electrocucurilor prin atingere indirectă, alimentarea la tensiune redusă.
Tensiune joasă Sinonim: joasă tensiune	Tensiune de lucru aflată în următoarele limite: - cel mult 250 V față de pămînt, în cazul rețelelor legate la pămînt; - cel mult 1000 V între faze (conductor sau borne), în cazul rețelelor izolate față de pămînt.
Tensiune înaltă Sinonim: înaltă tensiune	Tensiune de lucru mai mare decât tensiunea joasă.
Tensiune de defect ( $U_d$ și $U_p$ )	Tensiune accidentală a unei faze (conductor sau bornă) cu izolația defectă față de pămînt, la locul defectului.
Tensiune a instalației de legare la pămînt ( $U_p$ )	Tensiune a instalației de legare la pămînt (prize de pămînt) față de un punct din zona de potențial nul.
Tensiune a prizei de pămînt ( $U_p$ sau $u_p$ )	Tensiune a prizei de pămînt față de un punct din zone de potențial nul.

Aneră (continuare)

Termen	Definiție
	Partea din tensiunea unei instalații de legare la pămînt, la care este supus omul aflat la o distanță de 0,8 m față de obiectul atins, conform figurii. OBSERVATIE. În cazul verificărilor prin măsurări, distanța față de obiect se va considera cel puțin egală cu 1 m.
Tensiune de atingere ( $U_a$ sau $u_a$ )	
Tensiune de pas ( $U_{pas}$ sau $u_{pas}$ )	Partea din tensiunea unei instalații de legare la pămînt la care este supus omul cind atinge concomitent două puncte de pe sol (pardeșoală) aflate în proprietatea unui obiect rezervat la instalație respectivă de legare la pămînt. OBSERVATIE. În cazul verificărilor prin măsurări, lungimea pasului se va considera de 1 m.
Tensiune inducă prin cupluj induc tiv ( $U_L$ )	Tensiune datorită unei inductanțe electromagnetice.
Tensiune inducă prin cupluj capaci tiv ( $U_c$ )	Tensiune datorită unei inductanțe electrostatică.
Tensiune transmisă prin cupluj rezistiv ( $U_R$ )	Tensiune a unui obiect conductiv transmisă prin conductie electrică.
Tensiunea omului $U_h$	Tensiune care determină un anumit curent $I_h$ prin corpul unui om, având rezistență electrică $R_h$ : $U_h = I_h \cdot R_h$ Număr subunitar, edimensional, egal cu raportul dintre tensiunea de atingere ( $U_a$ ) și tensiunea instalației de legare la pămînt ( $U_p$ ) respectiv: $k_a = \frac{U_a}{U_p}$
Coefficient de atingere ( $k_a$ )	
Coefficient de pas ( $k_{pas}$ )	Număr subunitar, edimensional, egal cu raportul dintre tensiunea de pas ( $U_{pas}$ ) și tensiunea instalației de legare la pămînt ( $U_p$ ) respectiv: $k_{pas} = \frac{U_{pas}}{U_p}$

Anexă (continuare)

3. CURENTI ELECTRIGI

Termen	Definiție
Curent de scurgere ( $I_s$ sau $i_s$ )	Curent electric care, în regim de funcționare normală, îngătește prin izolație, sub acțiunea tensiunii de lucru față de pămînt.
Curent de defect ( $I_d$ sau $i_d$ )	Curent electric apărut accidental în urma unui defect. Observație: Curentul de defect se consideră (măsoară) la locul defectului.
Curent de punere la pămînt prin priză ( $I_p$ sau $i_p$ )	Partea a curentului de defect care trece prin electroziile prizei de pămînt.
Curent prin om ( $I_H$ )	Curent care trece prin corpul omului supus unei tensiuni electrice.

4. REZISTENȚE ELECTRICE

Termen	Definiție
Rezistență electrică a corpului omenește ( $R_h$ )	Rezistență electrică pe care o are corpul unui om între două puncte (partii) ale sale, la care se aplică tensiunea $U_h$ .
Rezistență de dispersie a unei prize de pămînt ( $R_p$ sau $r_p$ )	Mărimea caracteristică pentru o priză de pămînt, reprezentând raportul dintre tensiunea prizei de pămînt ( $U_p$ ) și curentul de punere la pămînt prin priză ( $I_p$ ).
Rezistență a unei instalații de legare la pămînt ( $R_{ip}$ )	Mărimea caracteristică pentru o instalație de punere la pămînt, reprezentând raportul dintre tensiunea instalației de legare la pămînt ( $U_{ip}$ ) și curentul de punere la pămînt prin priză ( $I_p$ ).
Rezistivitatea solului	Mărimea caracteristică pentru sol, reprezentând rezistența specifică a unui cub din solul respectiv, având laturile egale cu unitatea și aflat în condiții naturale.

5. PROTECTIA PRIN LEGARE LA PĂMÎNT

Termen	Definiție
Instalație de legare la pămînt	Ansamblu de conductoare, electrozi și alte piese prin care se realizează legarea la pămînt.

Anexă (continuare)

Termen	Definiție
Instalație de legare la pămînt, de protecție	Instalație prin care se realizează legarea la pămînt de protecție.
Instalație de legare la pămînt, de exploatare	Instalație prin care se realizează legarea la pămînt de exploatare.
Instalație comună de legare la pămînt	Instalație de legare la pămînt utilizată atât pentru scopuri de protecție, cât și de exploatare.
Instalație de legare la pămînt pentru măsurare	Instalație de legare la pămînt auxiliară, utilizată pentru măsurarea parametrilor unei instalații de legare la pămînt propriu-zise.
Rețea generală de legare la pămînt	Rețea care cuprinde totalitățile instalațiilor de legare la pămînt dintr-o incintă sau platformă industrială, legate între ele.
Priză de pămînt	Partea dintr-o instalație de legare la pămînt, constituită dintr-un ansamblu de elemente conductive în contact cu pămîntul.
Priză de pămînt artificială	Priză de pămînt ale cărei componente sunt construite special pentru trecerea curentului de defect, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri.
Priză de pămînt naturală	Priză de pămînt constituită din elementele conductive ale unor construcții sau instalații destinate altor scopuri și care sunt în contact permanent cu pămîntul, putând fi folosite în același timp pentru trecerea curentului de defect.
Priză de pămînt simplă	Priză de pămînt constituită dintr-un singur electrod de un anumit fel.
Priză de pămînt individuală	Sinonim: Priză de pămînt individuală.
Priză de pămînt multiplă	Priză de pămînt constituită din mai multe prize simple de același fel, legate între ele.
Priză de pămînt locală	Priză de pămînt simplă sau multiplă care deservește un utilaj sau un grup de utilaje elăturate.
Priză de pămînt complexă	Priză de pămînt constituită din două sau mai multe feluri de prize simple (orizontale și verticale), legate electric între ele.
Priză de pămînt de suprafață	Priză de pămînt constituită din electrozi îngropăți la edîncimea de cel mult 1 m de la suprafața solului.
Priză de pămînt de adîncime	Priză de pămînt constituită din electrozi îngropăți la o adîncime de peste 1 m sau cel mult 5 m.
Priză de pămînt de mare adîncime	Priză de pămînt constituită din electrozi îngropăți la peste 5 m.
Priză de pămînt pentru dirijarea distribuției potențialelor	Priză de pămînt suplimentară, destinată dirijării distribuției potențialelor.
Conductor principal de legare la pămînt	Conductor care recordesează conductoarele de ramificație la priza de pămînt.

Anexă (continuare).

Termen	Definiție
Conductor de ramificație	Conductor prin care se stabilește legătura dintre obiectul care se leagă la pămînt și un conductor principal de legare la pămînt.
Conductor de legare la prize de pămînt	Conductor prin care se stabilește legătura dintre cele două conductoarelor principale de legare la pămînt și priza de pămînt.
Zonă de potențial nul	Zonă în care toate punctele de pe sol au un potențial electric nul, atunci cînd prin instalația de legătură pămînt trece un curent; zona de potențial nul trebuie să fie determinată prin măsurări.

6. PROTECȚIA PRIN LEGARE LA PĂMÎNT

Termen	Definiție
Instalația de legare la nul de protecție Sinonim: Instalație de legare la nul	Ansamblu de conductoare de nul și instalații de legătură la pămînt pentru realizarea unei legături de nul de protecție.
Conductor de nul de protecție	Conductor folosit exclusiv pentru legarea la nul de protecție.
Conductor de nul	Conductor legat la punctul de nul.
Conductoare de nul de lucru	Conductor de nul al unei rețele trifazante, destinat alimentării unei receptoare monofazale.


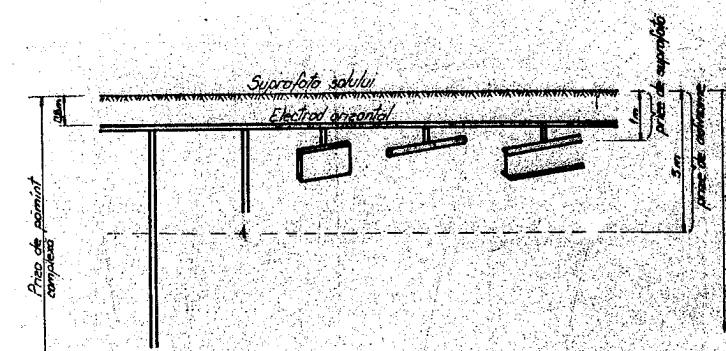


Fig. 1. Reprezentarea prizelor de pămînt, de suprafață, de adâncime și complexe.



Poză de pămînt cu electrozi în linie dreaptă      Poză de pămînt cu poză roze      Poză de pămînt în formă      Poză de pămînt în retezit  
„a”      „b”      „c”      „d”      „e”      „f”

Forme de prize cu electrozi orizontali.

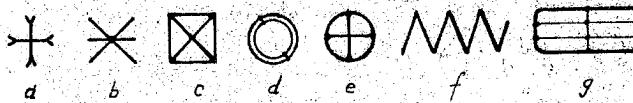

Forme de prize cu electrozi verticali și orizontali.

Fig. 2. Forme uzuale de prize de pămînt.

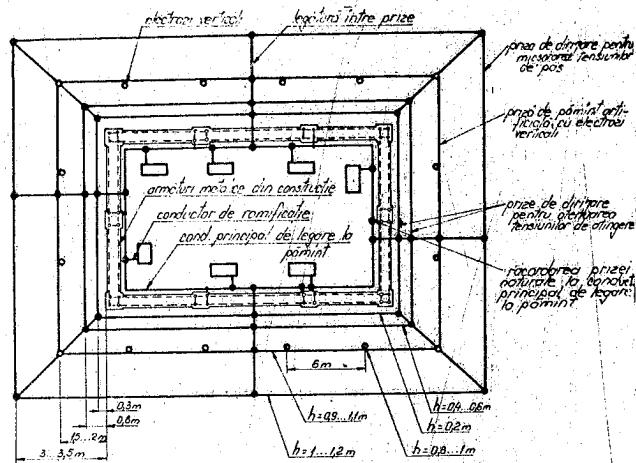


Fig. 3. Instalație de legare la pămînt, pentru o stație electrică interioară.

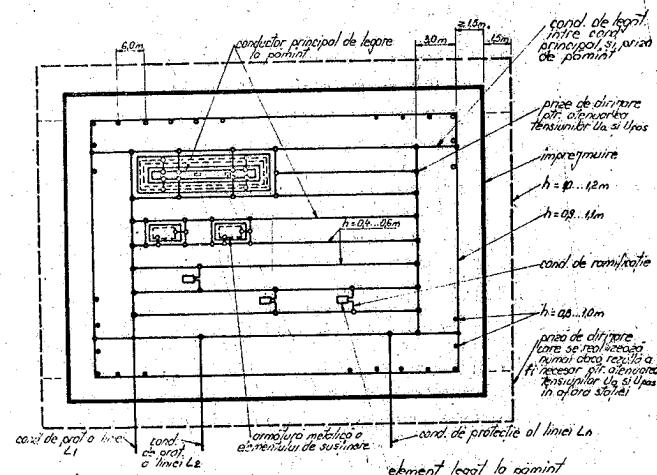


Fig. 4. Instalație de legare la pămînt, pentru o stație electrică exterioară.

- 44 -

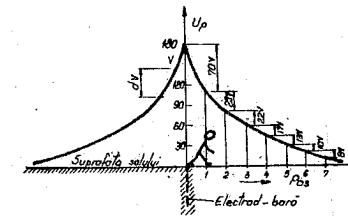


Fig. 5. Exemplul unei distribuții a potențialelor în jurul unei prize de pămînt, formate dintr-un electrod vertical:  $U_p=180$ V, mărimea pasului=1m.


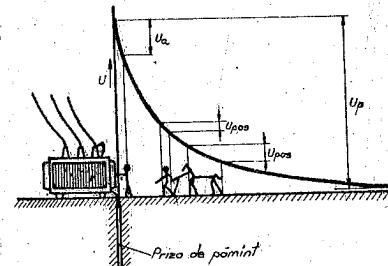


Fig. 6. Distribuția potențialelor, tensiunea de atingere, tensiunea de pas și tensiunea prizei de pămînt:  
 $U_p$  - tensiunea prizei de pămînt;  
 $U_{pas}$  - tensiunea de pas;  
 $U_a$  - tensiunea de atingere.

Lungimea, $L$ (mm)	Diametrul minim, $d$ (mm)	Grosimea minimă a pentru electrozul (mm), cu durată de serviciu: mai mare ca pînă la 10 ani	Grosimea minimă a pentru electrozul (mm), cu durată de serviciu: mai mare ca pînă la 10 ani
1500...2500	60	4.5	3.5
peste 2500	75		

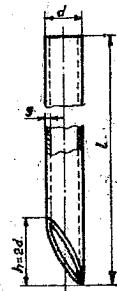

Exemplu de nobre pentru un electroz vertical din  
țeavă, sudată longitudinal, cu diametrul de 60 mm și grosime  
de 3,5 mm:  
Electrod VT-STAS 4102-80/60x3,5

Fig. 7. Electrozi verticali din țeavă de oțel  
neprotejat.

897ol.FS 4 - 82

- 45




Exemplu de notare pentru un electrod vertical din oțel beton cu diametrul de 16 mm:

**Electrod VR STAS 4102-80/16.**

Fig. 8. Electrozi verticali din oțel beton neprotejat.


Lungimea, L/mm)	Lungimea aripoi, a (mm)
oțel mult 2500	min. 40
peste 2500	min. 50

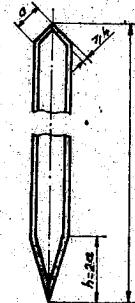

Exemplu de notare pentru un electrod vertical din oțel cornier:  
**Electrod VI STAS 4102-80/16x6x6**


Fig. 9. Electrozi verticali din oțel cornier neprotejat.

- 46 -

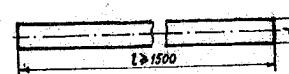

Exemplu de notare pentru un electrod orizontal din oțel beton cu diametrul de 18 mm:  
**Electrod HR STAS 4102-80/18**

Fig. 10. Electrozi orizontali din oțel beton.

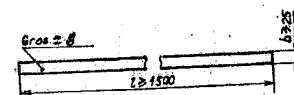

Exemplu de notare pentru un electrod din oțel lat cu grosimea de 8 mm, și  
lățimea de 50 mm:  
**Electrod HB STAS 4102-80/50x8**

Fig. 11. Electrozi orizontali din oțel lat.

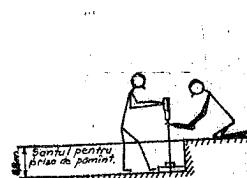


Fig. 12. Reprezentarea metodei manuale de bătere.



Fig. 13. Băterea electrozilor verticali, fără folosirea unui săp special, dues la deteriorarea electrozilor.

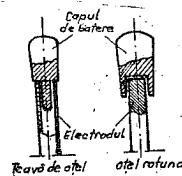


Fig. 14. Electrod vertical cu cap special de bătere (oțel turnat).

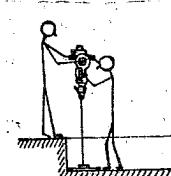


Fig. 15. Reprezentarea băterii mecanizate a electrozilor verticali.

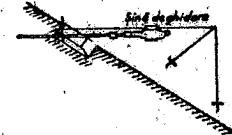


Fig. 16. Introducerea în sol a unui electroz oblic.

- 47 -

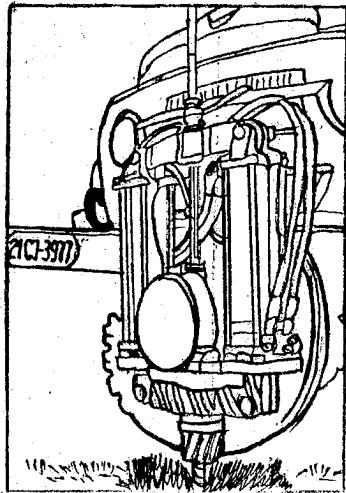


Fig. 17. Macheta de plantat prize de pamant, tip MP-1.

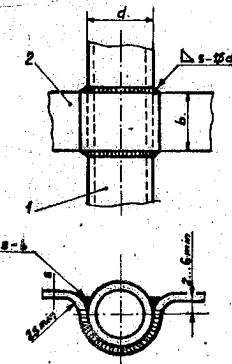


Fig. 18. Imbinari sudate intre conductoare din banda de otel si electrozi din teavă: 1-electrod simbol V.T.; 2-conductor simbol C.B.

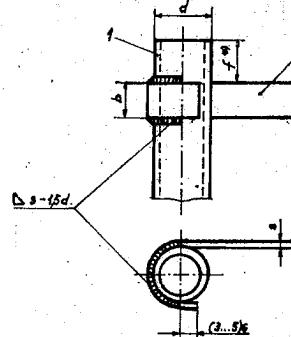


Fig. 19. Imbinari sudate intre conductoare din banda de otel si electrozi din teavă: 1-electrod simbol V.T.; 2-conductor simbol C.B.

\*) f = minimum 6 mm, pentru cazul imbinării executate după baterea electrodului și minimum 80 mm, pentru cazul imbinării executate înainte de baterea electrodului.

- 48 -

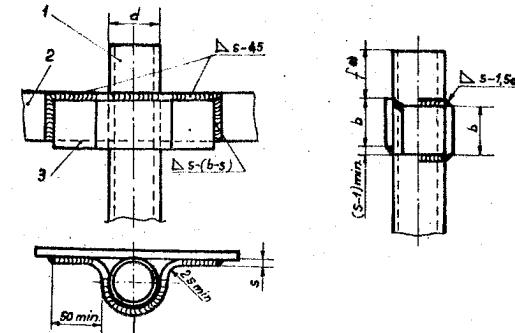


Fig. 20. Imbinari sudate intre conductoare din banda de otel si electrozi din teavă: 1-electrod simbol V.T.; 2-conductor simbol C.B.; 3-bridă.

\*) f = minimum 6 mm pentru cazul imbinării executate după baterea electrodului și minimum 80 mm, pentru cazul imbinării executate înainte de baterea electrodului.

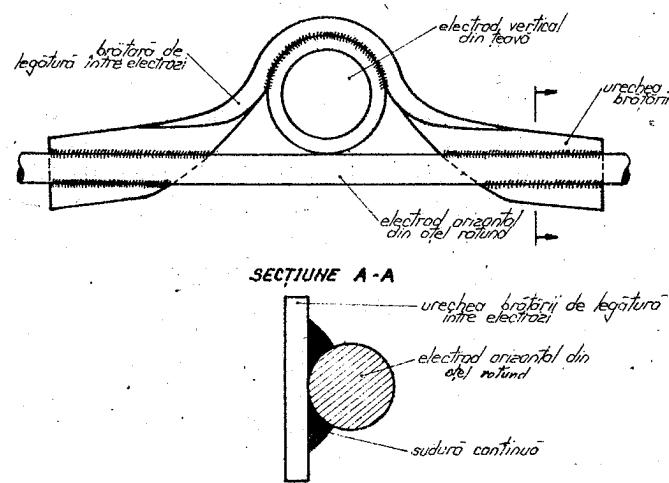


Fig. 21. Imbinarea unui electrod vertical din teavă cu un electrod orizontal din otel rotund.

NOTĂ. Urechile brățării de legătură se răsucesc cu ajutorul unei chei franceze, după ce a fost sudată de teavă. Răsucirea se execută pînă cînd extremitățile brățării (urechile) se situează în plan orizontal, pentru a putea fi sudate cu electrodul orizontal din otel rotund pe ambele părți (a se vedea figura).

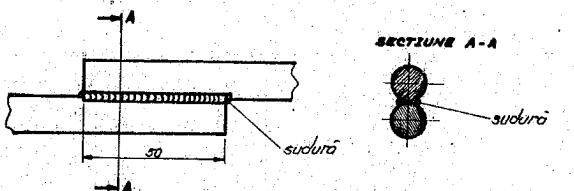


Fig. 22. Îmbinarea prin sudură în prelungire a conductorilor din oțel rotund.

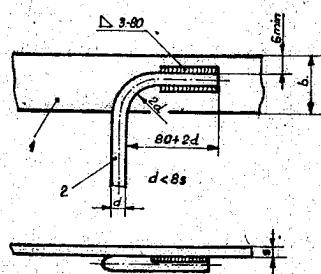


Fig. 23. Îmbinări sudate între conductoare din bandă de oțel și electrozi din oțel beton: 1-conductor simbol C.B.; 2 - electrod simbol V.R.

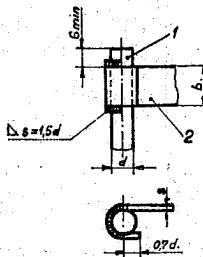


Fig. 24. Îmbinări sudate între conductoare din bandă de oțel și electrozi din oțel beton; 1-electrod simbol V.R.; 2-conductor simbol C.B.

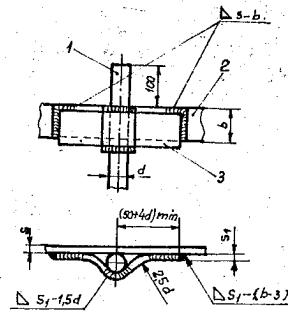


Fig. 25. Îmbinări sudate între conductoare din bandă de oțel și electrozi din oțel beton:  $S_1 = 0,2 d$ , dar nu mai puțin de 3 mm și cel mult  $S_1$ ; 1-electrod simbol V.R.; 2-conductor simbol C.B.; 3 - briadă.

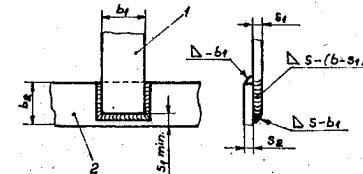


Fig. 26. Îmbinări sudate între conductoare din bandă de oțel, simbol C.B. și electrozi din bandă de oțel sau alte conductoare, simbol C.B.: 1-conductor simbol C.B.; 2 - electrod simbol H.B. sau conductor simbol C.B.

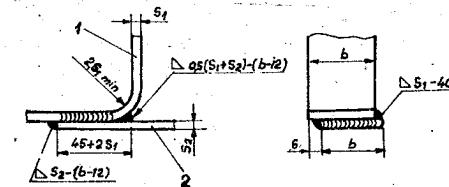


Fig. 27. Îmbinări sudate între conductoare din bandă de oțel, simbol C.B. și electrozi din bandă de oțel sau alte conductoare, simbol C.B.: 1-conductor simbol C.B.; 2 - electrod simbol H.B. sau conductor simbol C.B.

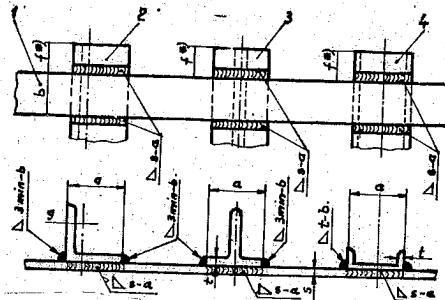


Fig. 28 Imbinări sudate între conductoare din bandă de oțel, simbol C.B. și electrozi din bandă de oțel sau alte conductoare, simbol C.B.; 1- coductor simbol C.B.; 2- electrod simbol V.L.; 3- electrod vertical din oțel T; 4- electrod vertical din oțel U.  
x) oțel rotund; f - vezi figura 20.

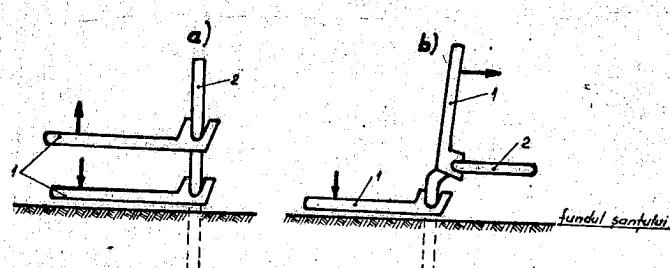


Fig. 29. Indoirea electrodului vertical din oțel rotund: a) înainte de indoire; b) după indoire; 1 - dispozitiv (clește) de indoit fier beton; 2 - electrod vertical din oțel rotund.

NOTĂ. Sărgelele indică sensul de manipulare a cleștilor de indoit fier beton.


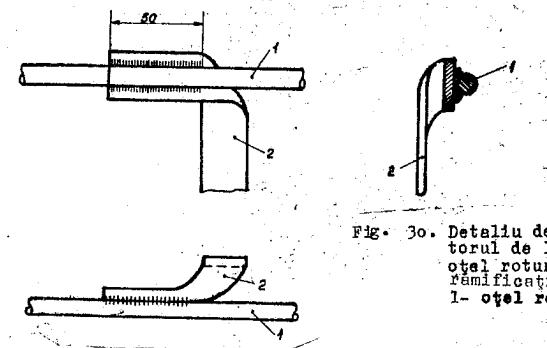



Fig. 30. Detaliu de recordare la conductorul de legare la pămînt, din oțel rotund, a unui conductor de ramificatie din oțel lăstă:  
1- oțel rotund; 2- oțel lăstă.

NOTĂ. Pentru imbinare prin sudură, capătul platbandei se îndoiește pe lat la  $90^\circ$ , simultan cu răscucirea la  $90^\circ$ .


#### a) Sudarea lătimilor egale

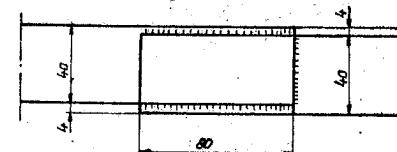

#### b) Sudarea lătimilor neegale

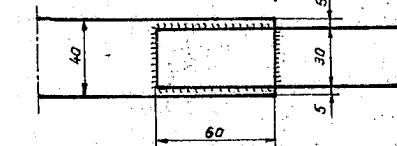

#### c) Sudura de derivatie.

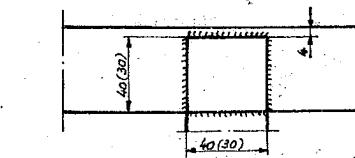

Sudarea se face prin borduri continue.  
Dupa sudura se curăță de zgârci și se protejează cu bitum.

Fig. 31. Exemple de imbinare în prelungire prin sudură a conductorelor de legare la pămînt.

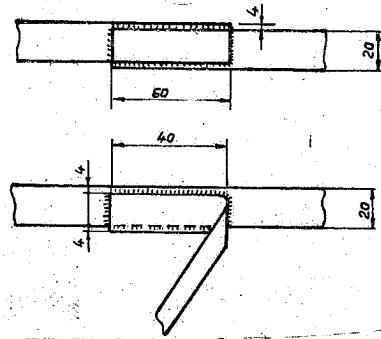


Fig. 32. Îmbinări în derivare a conductorilor de ramificare.

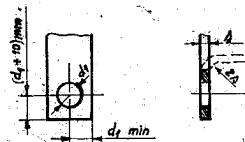


Fig. 33. Îmbinări cu surub la conductoare din bandă de oțel: d1 - diametrul găurii de trecere pentru surub; s - deschiderea de cheie pentru piuliță sau capul surubului.

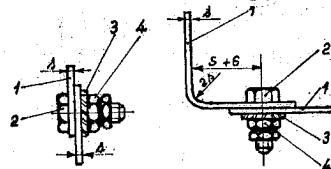


Fig. 34. Îmbinări cu surub la conductor din bandă de oțel: S - deschiderea de cheie pentru piuliță sau capul surubului; 1 - conductor simbol O.L.; Z - surub conform STAS 4845-79; 3 - șăibă E, conform STAS 10481 - 78 (în cazul cind suprafetele de contact sunt tratate - zincate, cositorite, curățite pînă la luciu metalic-se admit șârbe clasice și șârbe plate); 4 - piuliță conform STAS 4071 - 78.

- 54 -

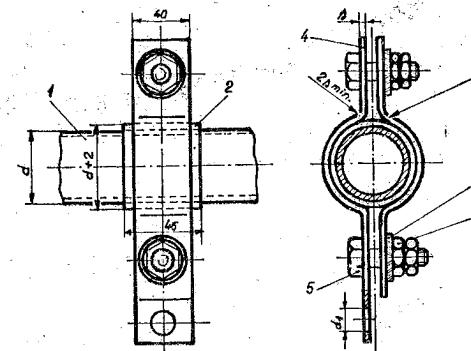


Fig. 35. Îmbinări cu surub la electrozi(naturali sau artificiali) din țeavă: 1- țeavă metalică (electrod natural); 2- bandă de plumb sau cupru (utilizarea benzii este facultativă); 3 - bridă simplă, protejată prin zincare; 4 - bridă de conectare, protejată prin zincare; 5 - surub M 12, STAS 4845 - 79; 6 - șâibă E-M12 STAS 10481 - 78; 7 - piuliță M12 STAS 4071 - 78.


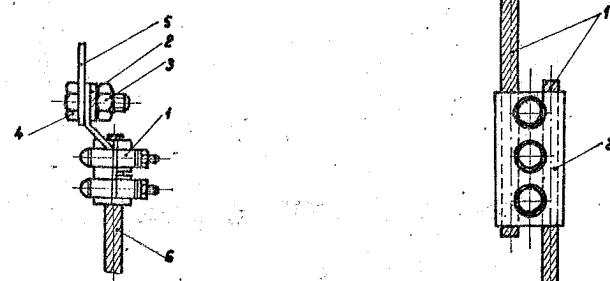


Fig. 36. Îmbinări cu papuc: 1-papuc; 2-șâibă E-M12 STAS 10481-78; 3-piuliță M12 STAS 4071-78; 4- surub M12 STAS 4845-79; 5-conductor din bandă de oțel; 6-conductor din fundie de oțel zincat OL Zn-STAS 3734 - 71.


Fig. 37 Îmbinări cu cleme: 1-conductor fundie OL Zn; 2-clemă de legătură electrică cu plăci de contact.

- 55 -

a) Legătura de suport este realizată din platbandă zincată.

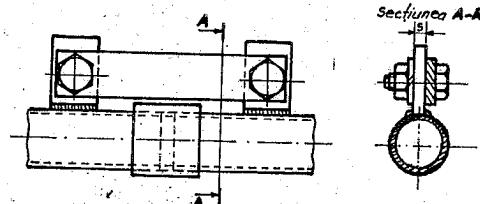

b) Legătura de suport este realizată din conductori din cupru.

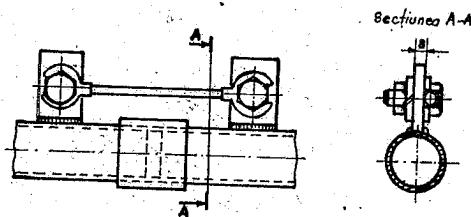

c) Legătura de suport a stelojelor metalice.


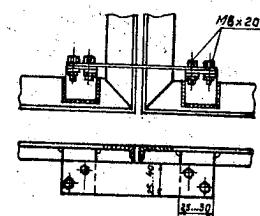



Fig. 38. Detalii de montare a legăturii de suport a unor piese izolante de pe conductele metalice.

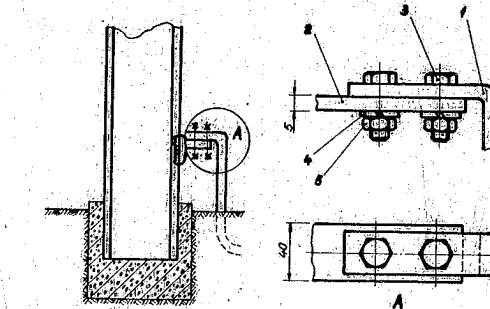

Nr.	Denumirea piesei	Positie	Materialel	Observatii
1	Conducător de legătură	1	STAS 908-79	Se va zincca
2	Consolă de roardă	2	STAS 437-67	Se va zincca
3	Surub M.12	3	STAS 920-69	Se va zincca
4	Inel de siguranță	4	M.12 STAS 7666-66	Se va zincca
5	Flutură M.12	5	STAS 322-63	Se va zincca

Fig. 39. Prindererea conductoarelor de legătură de scheletul de rezistență al construcțiilor.


Prinderea conductelor de legătură de armătura fundațiilor este funcție de condiții specifice.  
Un exemplu de prindere este dat în figura de mai jos:

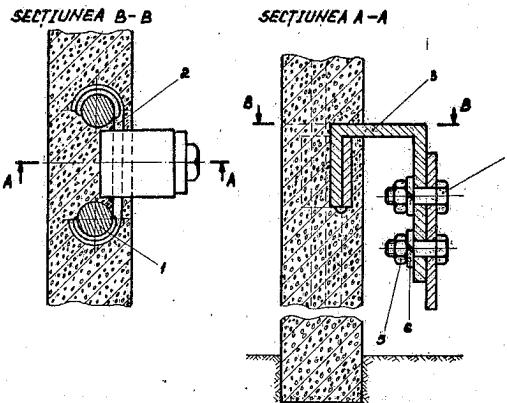

Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Materialul	Observații
1	Armătura metalică a fundației	1	Fier beton	g14
2	Piesă de record	2	STAS 395-68	—
3	Piesă de record	3	STAS 395-68	Se va zinco
4	Surub M12	4	STAS 922-69	Se va zinco
5	Piuliță M12	5	STAS 922-69	Se va zinco
6	Inel de siguranță M12	6	STAS 2666-66	Se va zinco

Fig. 40. Prinderea conductelor de legătură de armăturile metalice ale fundațiilor.


NOTE. 1 - Piese de record pozitia 2, se va suda de armăturile metalice ale fundației pe tot perimetrul suprafetei de contact.  
2 - Pieșele de record, pozitiile 2 și 3, se vor suda pe tot perimetrul aferent suprafetei în contact.

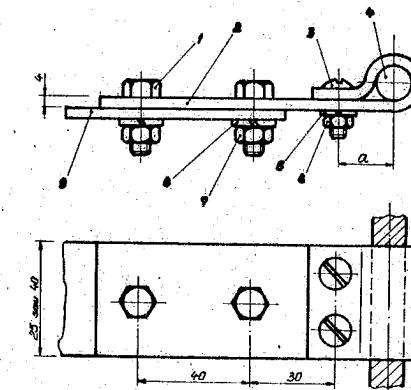

- Lato „a” se va stabili în funcție de diametrul conductorului funie și el, pentru realizarea unei presiuni de contact corespunzătoare, prin strângerea normală a suruburilor.


Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Materialul	Observații
1	Surub M12	1	STAS 920-77	Se va zinco
2	Piesă de trecere	2	STAS 901-74	Se va zinco
3	Surub cap semirond M12	3	STAS 3150-92	Se va zinco
4	Conductor funie de oțel zincat	4	STAS 3738-90	—
5	Inel de siguranță	5	M6 STAS 7686-77	Se va zinco
6	Piuliță M8	6	STAS 922-77	Se va zinco
7	Piuliță M12	7	STAS 922-79	Se va zinco
8	inel de siguranță	8	M6 STAS 7666-77	Se va zinco
9	Conductor de legătură	9	STAS 909-79	—

Fig. 41. Piese pentru realizarea derivatiilor conductoarelor funie-platbandă.

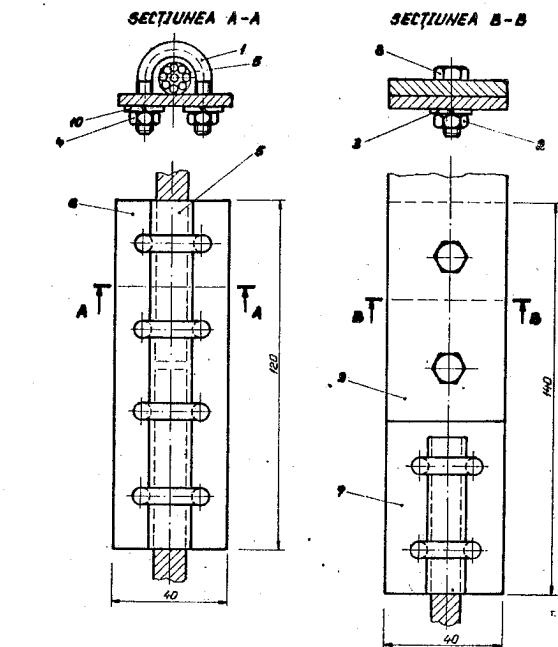


Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Materialul	Observatii
1	Bridă de prindere	1	otel rotund colbat STAS 1000-77	Se vo zincu
2	Piuliță M12	2	STAS 922-77	Se vo zincu
3	Inel de siguranță	3	M12 STAS 7666-77	Se vo zincu
4	Piuliță M6	4	STAS 922-77	Se vo zincu
5	Piesă de presare	5	STAS 901-77	Se vo zincu
6	Plocă de legături	6	STAS 908-77	Se vo zincu
7	Plocă de legături	7	STAS 908-77	Se vo zincu
8	Surub M12	8	STAS 920-77	Se vo zincu
9	Conductor de legături	9	STAS 908-77	—
10	Inel de siguranță	10	M6 STAS 7666-77	Se vo zincu

Fig. 42. Piese pentru imbinarea conductoarelor funie-funie și funie platbandă.

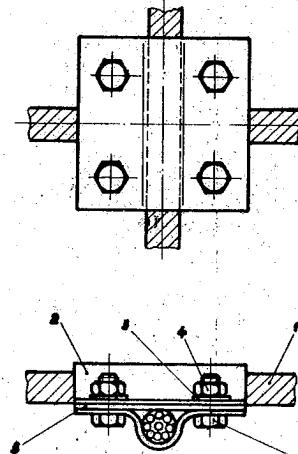

Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Materialul	Observații
1	Conductor fundie de oțel	1	STAS 3734-71	—
2	Plocă de presare	2	STAS 901-98	Se vo zincu
3	Inel de siguranță	3	H 8 STAS 7666-98	Se vo zincu
4	Piuliță M6	4	STAS 1011-98	Se vo zincu
5	Plocă de presare	5	STAS 901-98	Se vo zincu
6	Surub M8	6	STAS 920-98	Se vo zincu

Fig. 43. Piese pentru realizarea derivației în cruce a conductorelor fundie de oțel.

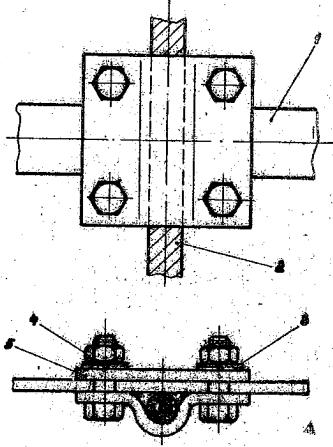

Nr.	Denumirea piesei	Număr	Materialul	Observații
1.	Conductor de legătură	1	STAS 908-79	Suportul este de contact vor zincat sau cromat
2.	Conductor fără otel de zinc	2	STAS 3732-80	—
3.	Inel de siguranță	3	N.º STAS 7066-77	Se va zincă
4.	Piuliță M8	4	STAS 922-77	Se va zincă
5.	Placă de presare	5	STAS 801-78	Se va zincă

Fig. 44. Pieze pentru realizarea derivării în cruce  
formată din conductoare funie - platbandă.


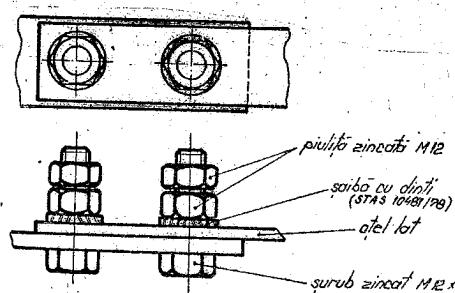


Fig. 45. Legături între conductoare din platbandă de otel  
neprotejată, executate cu suruburi.

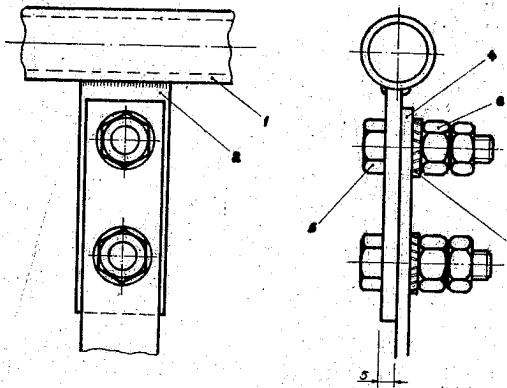

Nr.	Denumirea piesei	Positie	Materialul	Observații
1.	Conducto metalică	1	STAS 40412-71	—
2.	Piesă de roscid	2	STAS 437-73	Se va zincă
3.	Șabot cu dinți	3	STAS 10481-78	—
4.	Conductor de legătură	4	STAS 908-79	Suportul este de contact sever zincat sau cromat
5.	Surub M12	5	STAS 2920-78	Se va zincă
6.	Piuliță M12	6	STAS 922-77	Se va zincă

Fig. 46. Legarea la pămînt a conductelor metalice.

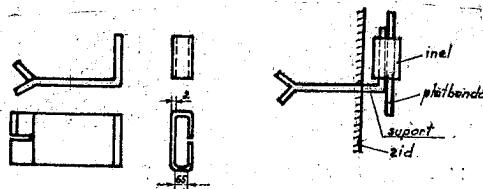


Fig. 47. Suport cu brătară (inel) pentru centura interioară de  
legare la pămînt (dimensiunile sunt în funcție de lă-  
țimea platbandei).

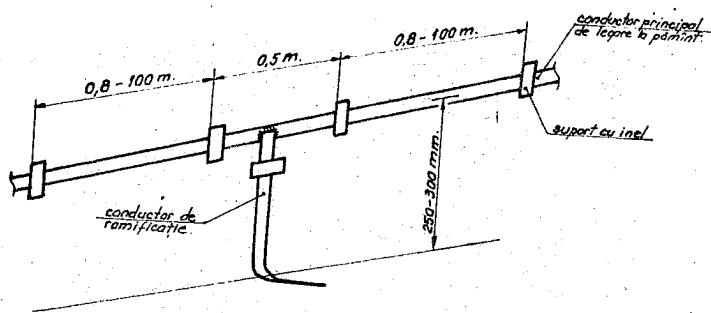


Fig. 48. Montarea conductorelor principale și de ramificare pe zidurile interioare ale construcțiilor, folosind suporturi cu inel.

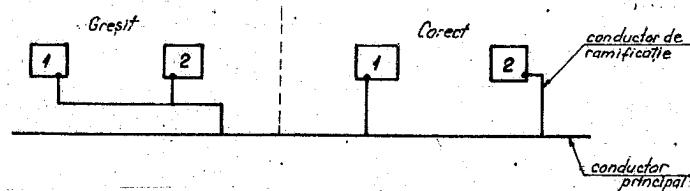


Fig. 49. Legarea la pămînt a echipamentelor electrice.


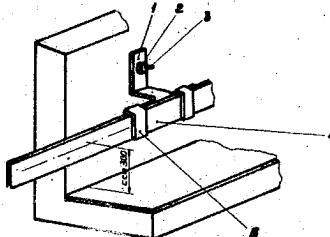


Fig. 50. Detaliu de fixare a conductorelor plastice pe zid.

Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Observații
1	Suport opticat	1	
2	Piuliță M6	2	
3	Bolt M6	3	
4	Conductor-plastic	4	
5	Inel de prindere	5	Împinsot în zid

- 64 -

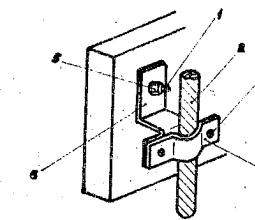

Nr.cif.	Denumirea piesei	Positie	Observații
1	Bolt M6	1	Împinsot în zid
2	Conductor funie	2	
3	Suport cu cap semicircular	3	M6 STAS 3162-77
4	Placă de prindere	4	
5	Piuliță M6	5	STAS 922-77
6	Suport aplicat	6	

Fig. 51. Detaliu de fixare a conductorelor funie de oțel pe zid.

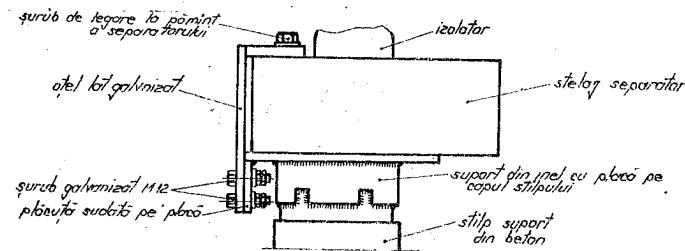


Fig. 52. Detaliu de legare la pămînt a unui separator montat pe suport din beton.

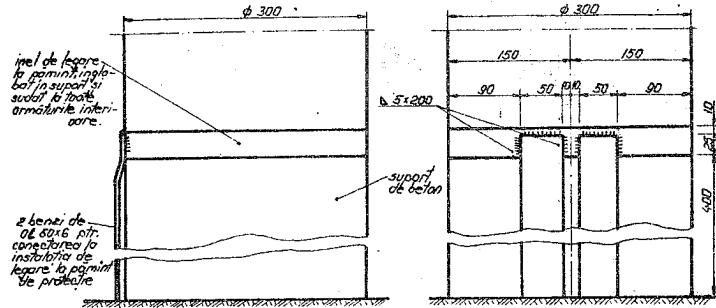


Fig. 53. Detaliu de legare la pămînt a suportilor de beton pentru susținerea aparatelor.

**NOTĂ.** - Detaliul se va folosi și pentru legarea la pămînt a cadrelor pentru stații de 400 kV.  
 - Conductorii principali (2 benzi OL 50 x 6 mm<sup>2</sup>) care se conectează la instalația de legare la pămînt de protecție s-ă dimensionat pentru un curent monofazic de defect de 29 kA și 1,0 sec. (timp total defect).  
 - Pentru stații de 220 kV detaliul este similar.



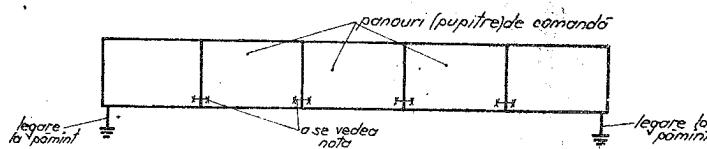


Fig. 54. Mod de legare la pămînt a unui anumit model de panouri, pupitre de comandă.


**NOTĂ.** Panourile (pupitrile) de comandă trebuie să fie esamblate înainte de a fi folosite cu dinți sau evantai.

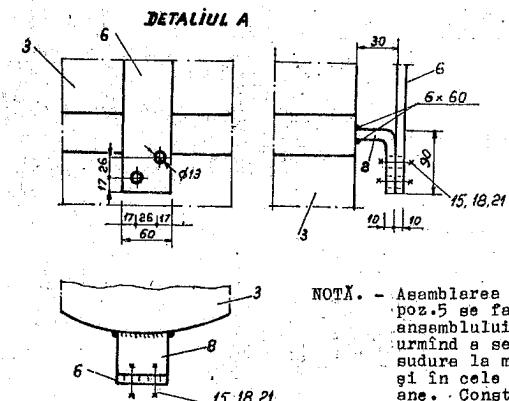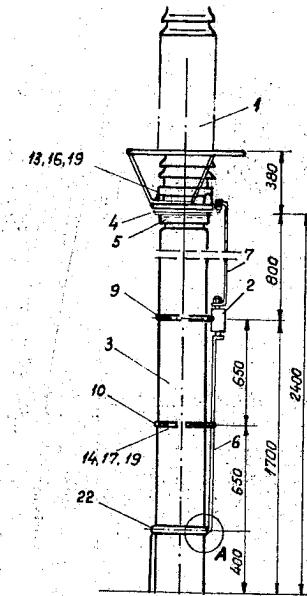

**NOTĂ.** - Asamblarea piesei poz.4 cu piesa poz.5 se face în stâlpi fixarea ensemblului pe capul stâlpului urmând să se facă pe teren, prin sudure la marginea piesei poz.5 și în cele 4 săliuri cîte 2 corodane. Construcția metalică se va proteja prin vopsire anticorozivă.

Fig. 55. Legarea la pămînt a descărăcătorului HKFP - 361 montat pe suport de beton centrifugat.

Fig. 55 (continuare)

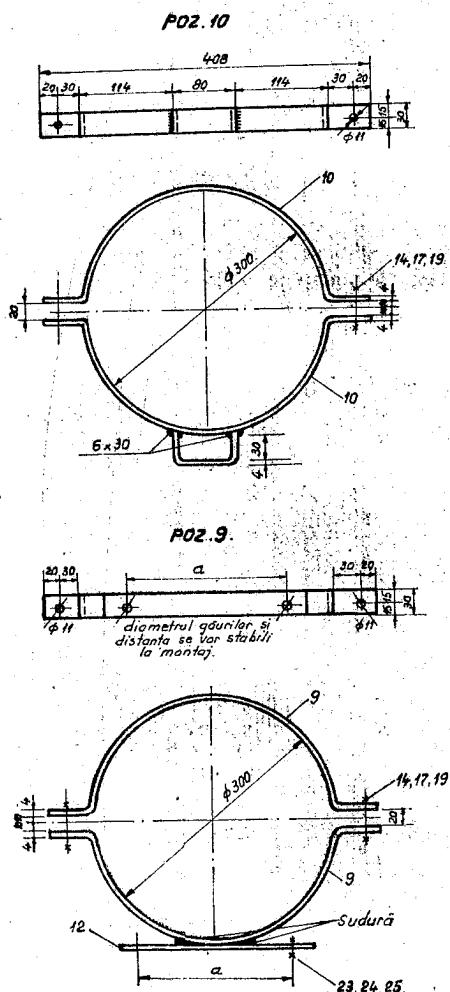

Num.	Denumirea	Dimensiunile	Buc.
1.	Descodător		1
2.	Contori descodări		1
3.	Suport beton armat centrifug.		1
4.	Tablie groasă	14 x 600 x 600	1
5.	Tablie groasă	8 x 150 x 900	1
6.	Otel lat galvanizat	L.T. 60 x 10 x 1300	1
7.	Otel lat galvanizat	L.T. 60 x 10 x 1100	1
8.	Otel lat galvanizat	L.T. 60 x 10 x 125	1
9.	Banda de oțel	30x4 - 550	2
10.	Banda de oțel	30x4 - 550	2
11.	Banda de oțel	30x4 - 150	1
12.	Banda de oțel	30x4	1
13.	Sărub hexagonal	M 22 - 160 P.	4
14.	Sărub hexagonal	M 10 - 50 P.	4
15.	Sărub hexagonal galvanizat	M 12 x 50 P.	2
16.	Sâibă plată pentru metal	24	4
17.	Sâibă plată pentru metal	11	4
18.	Sâibă plată pt. metal galvaniz.	14	2
19.	Sâibă Grower	MN 22	4
20.	Sâibă Grower	MN 10	4
21.	Sâibă Grower galvanizată	MN 12	2
22.	Detaliu de legare la pămînt al suportului	—	1
23.	Sărub hexagonal	—	2
24.	Sâibă plată pentru metal	—	2
25.	Sâibă Grower	—	2

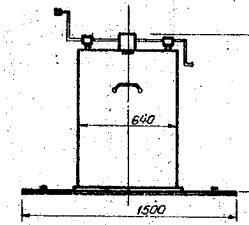


Fig. 56. Dispozitiv manual pentru prepararea suspensiei de bentopriză.

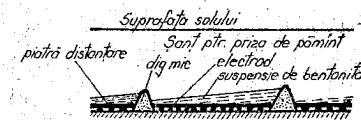


Fig. 57. Sunt inclinat pentru electrodul prizei de pămînt, cu diguri mici de pămînt.

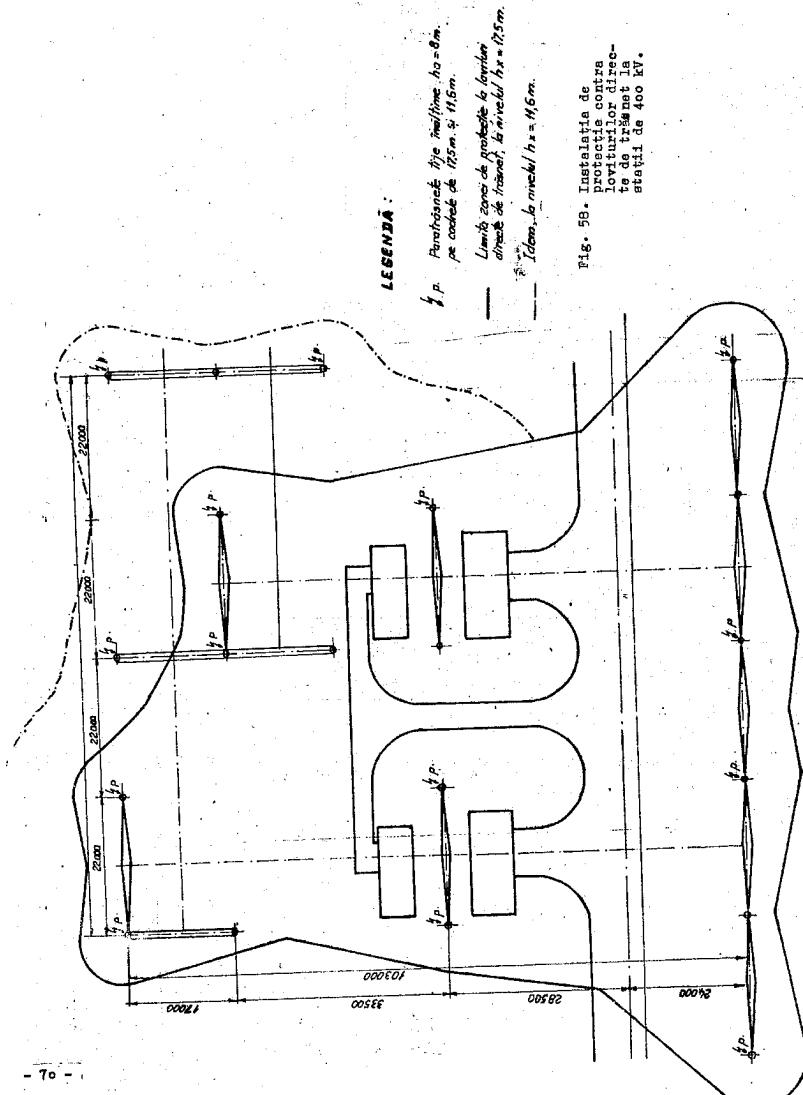


Fig. 58. Instalația de proiecție contra loviturilor direkte de tăcăne la stativ de 400 KV.

ZONĂ CU CIRCULAȚIE FREVENTĂ DIN LOCALITATE			
Tensiune nominală a liniei (kv)	STILPI DIN BETON STILPI FARA APARATUJ (nv)	STILPI TIP TURN POARTĂ MĂRGINIT	STILPI TIP TURN MONOGRANIT
$P_0 = 208 - I$	$P_0 = 208 - II$		
$6 - 20$	$P_0 = 108 - I$ $H = 107$	$P_0 = 108 - II$ $H = 107$	$P_0 = 108 - III$ $H = 107$

Fig. 59. Prezentarea generală a soluțiilor de realizare a prizelor de legătură la plăină a stilplilor IIA.

FIG. 59 (continuare)

ZONA CU CIRCULATIE REDUSA ZONA CU CIRCULATIE FREVENTA DIN AFARA LOCALITATII		STIPLI DIN BETON		STIPLI METALICI	
STIPLI FARA APPARATUJ	STIPLI CU APPARATUJ	STIPLI TIP TURH AKCERAT MANOAREAT	STIPLI TIP APRIN TURH	STIPLI TIP TUREH AKCERAT	STIPLI TIP TUREH AKCERAT
P <sub>e</sub> -208-I	—	—	—	—	—
P 103-I	P 103-B-II	P 103-B-II MT-I	P 200MTI	P 200MTI	P 200MTI

- 72 -


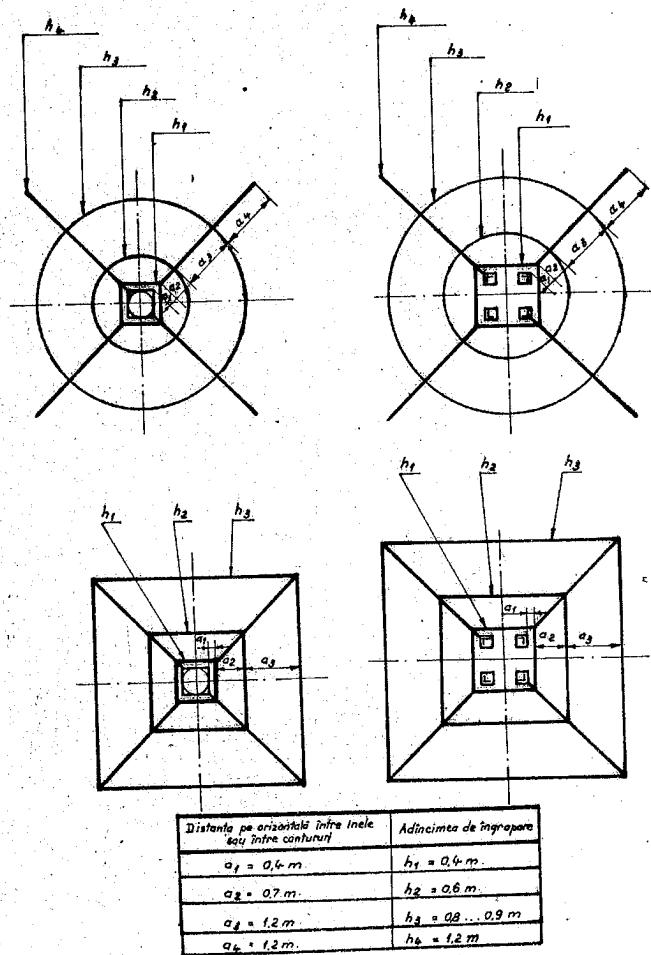


Fig. 60. Prize de dirijare a distributiei potențialelor pentru stiplii liniilor electrice aeriene din zone cu circulatie freventa in localitati.

### FUNDATII TURNATE

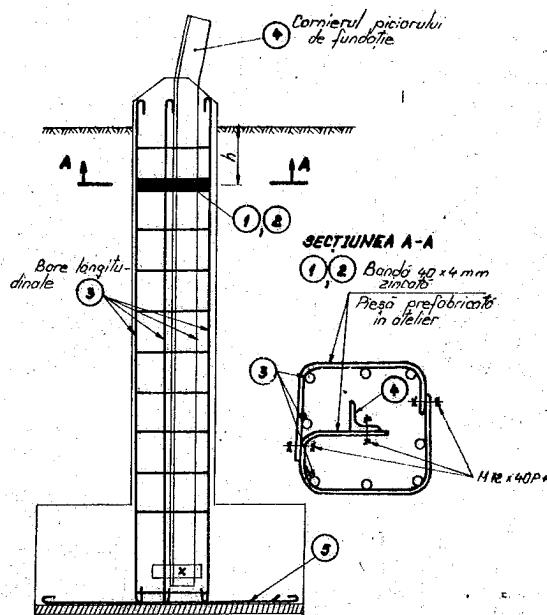

**NOTĂ:** 1. Banda zincato  $40 \times 4$  mm poz. ① și ② se vor supta de toate barele longitudinale poz. ③. Ea va cuprinși în extrasul de amântura pentru fundație, lărgimea stabilindu-se în funcție de dimensiunile fundației.

2. Șuruburi M12×50 figurează în secțiunea A-A se vor stringe bine pentru o se crește o presiune mare de contact.

3. Locul de imbinare trebuie să fie oată suprafețe plane și curate. În cazul că banda ① sau cornierul ④ nu sunt zincato, se va curăta locul de imbinare, pînă la lemn metalic.

4. Dacă fundația are bare orizontale ⑤ se face fundației se vor face o legătură prin cel puțin 10 puncte de sudură între barele verticale ③ și barele ⑤.

5. Adâncimea h o benziile ① și ② nu este impusă. În acest caz se va prevedea în cornierul piciorului o gaură 13 (sau că o gaură 13 pe fiecare capăt, pentru a se evita montarea greșită).



6. Dacă la baza stîlpului se dispune de apărăt de sudură, legătura buclanării de cornierul piciorului de fundație se va întâia cu o legătură sudotăci la fundație prefabricată.

7. În cazul în care la baza stîlpului nu se poate apăra sudură, legături de pe toată fundației (vezi pct 4) se vor face cu șirno.

Fig. 61. Conectarea în circuitul de legătare la pămînt a prizei naturale.

Fig. 61 (continuare)

### FUNDATII PREFABRICATE DINTE-O ANCATA, ALE STÎLPILOR TIP TURH SAU "Y"

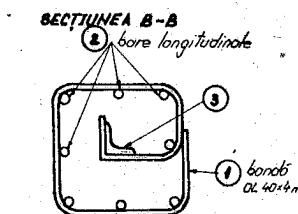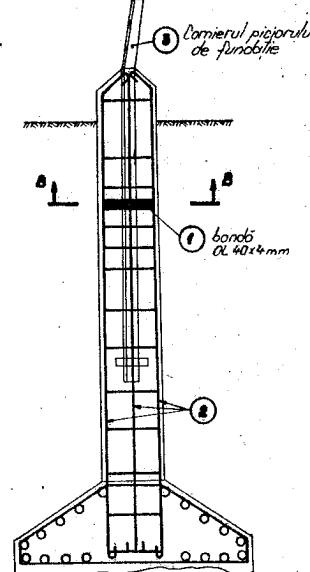

**NOTĂ:** 1. Banda de oțel ① se vor supta de toate barele longitudinale ② și de cornierul piciorului de fundație.

2. Barele verticale ale piciorului de fundație se vor supta prin cel puțin 10 puncte de sudură de barele orizontale ale toată fundației.

### FUNDATII PREFABRICATE ALE PICIORARELOR STÎLPILOR TIP PORTAL ANCRAT (PAS)



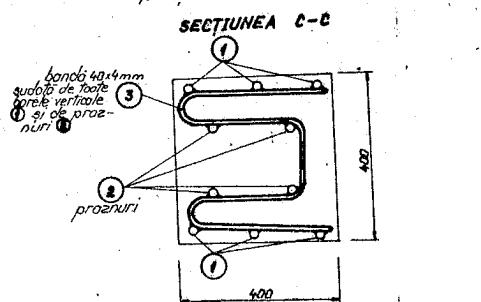


Fig. 61. (continuare)

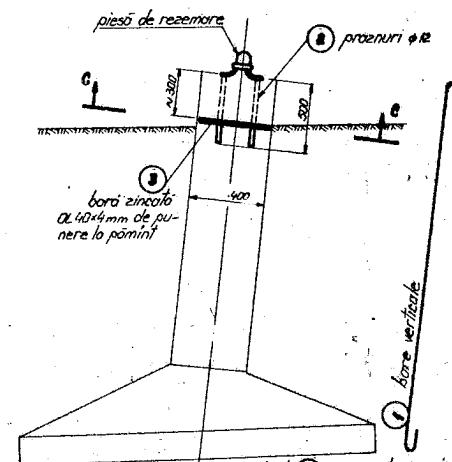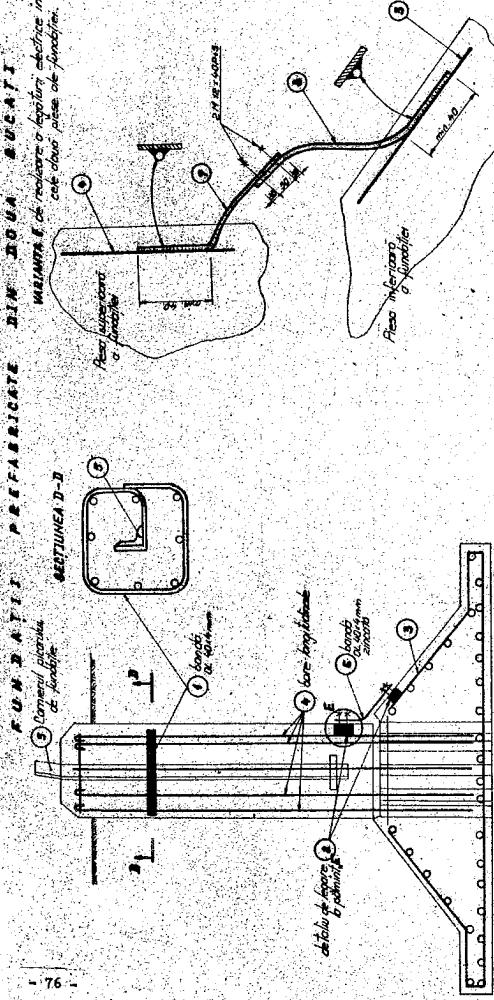

- 76 -

**NOTA:** 1. Banda de la ① se va aduce la baza fundatiei dinante si de catre fundatia ②, la bordul fundatiei. 2. La ambracarea celor doua piste chei din fundatii se va urmara cu presiune ③ asa ne prevenim accidente veritabile.

3. Nivelul de legare o catre doua fundatii este fixat cu detaliul ④ se poate aminti ca este unul din amintirile doar normale, in functie de posibilitatea tehnologica.

#### 4.2. MATERIALE

- Detaliu ④ se realizeaza cu formă plană + 2 fâșii - bandă și 2 lipsoare ⑤ din aluminiu înălțimea 16 mm, lățimea 22 mm și grosimea de 2 mm, distanța de între lipsoare 16 mm, rest din fâșă cu lățimea de 16 mm.

#### 4.3. MATERIALE

- Lipsoarea se face conform schiței lipsoarei

- Bandă - se realizează cu o amâncare unor lipsoare de 16 mm lățimea 22 mm și grosimea de 2 mm, distanța de între lipsoare 16 mm, rest din fâșă cu lățimea de 16 mm.

**NOTA:** 1. Lipsoarea lipsoarei de la amâncă ④ și ⑤ este confectionată din legătură de fundație a cărui diametru este de 21 mm. 2. Lipsoarele sunt săvârșite de la amâncă, rezultând ună formă de 21 mm. 3. Scurătatea vară și lățimea pentru a se crea presiune de contact și coerență, ceea ce determină: 4. La lipsoarele lipsoarei lipsoarei de la amâncă rezultă rezistență 5. La accesul lipsoarei de la amâncă în fundație se va aduce o lipsoare sau o bandă metalică lipsă de lipsoare.

**NOTA:** 1. Unorarea bandelor de la amâncă ④ și ⑤ este consecutivă trecerii legăturii de fundație a cărui diametru este de 21 mm. 2. Lipsoarele și bandele sunt săvârșite de la amâncă, rezultând ună formă de 21 mm. 3. Scurătatea vară și lățimea pentru a se crea presiune de contact și coerență, ceea ce determină: 4. La lipsoarele lipsoarei lipsoarei de la amâncă rezultă rezistență 5. La accesul lipsoarei de la amâncă în fundație se va aduce o lipsoare sau o bandă metalică lipsă de lipsoare.


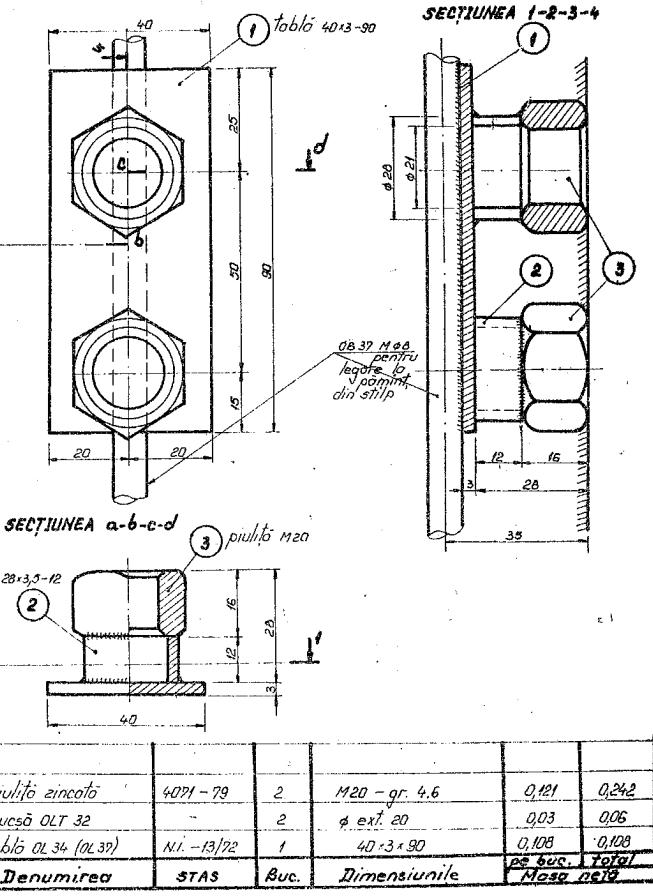


Fig. 62. Detaliu de legare la pămînt "TIP", pentru stîlpi de beton și fundații prefabricate din două bucati.

Fig. 63 (continuare)

LEGATURA INTRE UN TĂRUȘ DIN TEAVĂ și BANDEA DE OTEL A PRIZEI

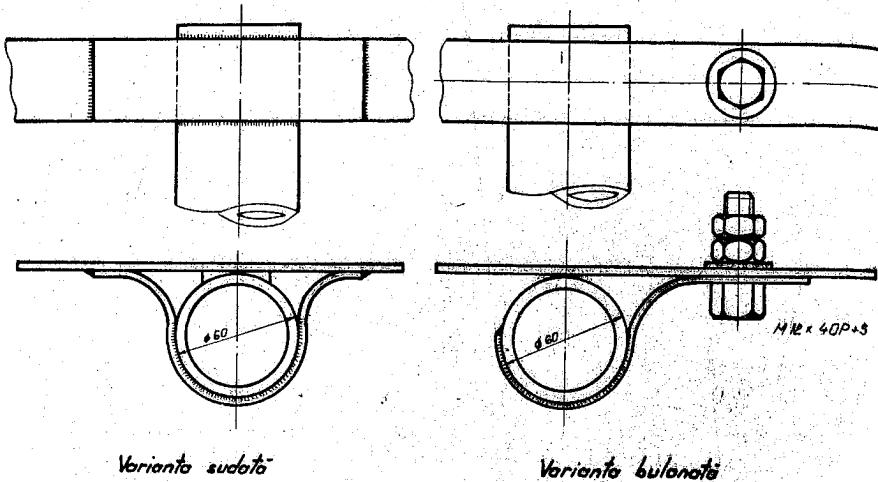

PRINDEREA A DOUĂ BENZI DE OI. CU UN ȘURUB SAU CU SUDURĂ

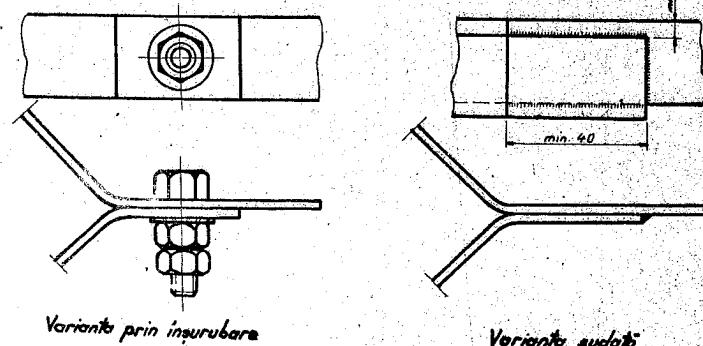


Fig. 63. Prize de legare la pămînt pentru LEA. Detalii de execuție.

PRINDEREA A TREI BENZI DE OI. CU DOUĂ BULGANE SAU CU SUDURĂ



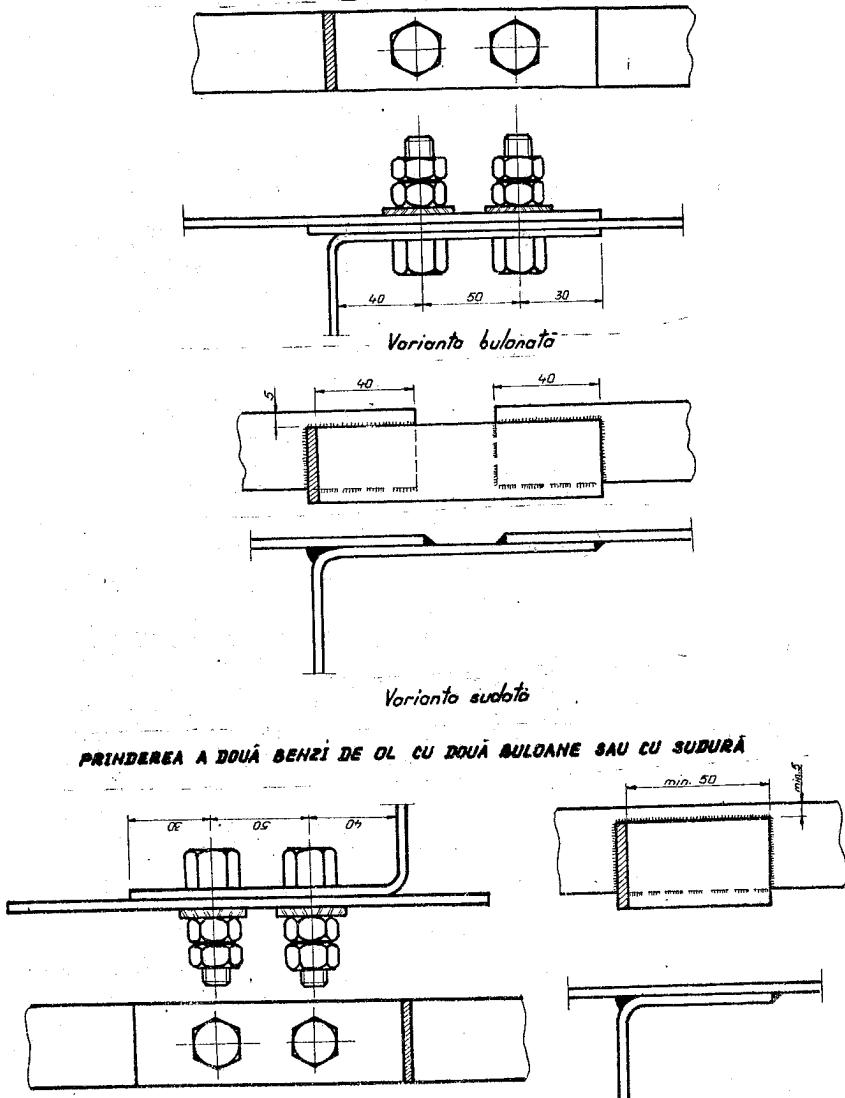


Fig. 63 (continuare)

**PRINDEREA A TREI BENZI DE OI CU UN BULON SAU CU SUDURĂ**

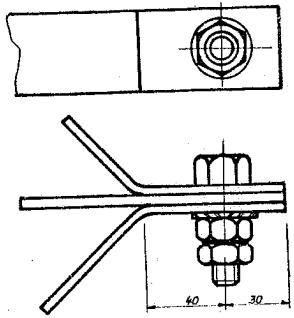


Varianta bulonată

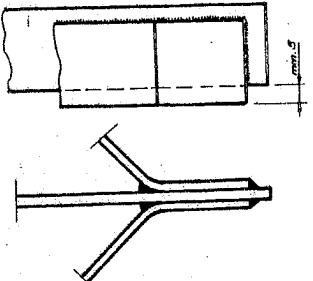

Varianta sudură

**PRINDERE SIMPLĂ CU UN BULON CONȚUR-FAZĂ**

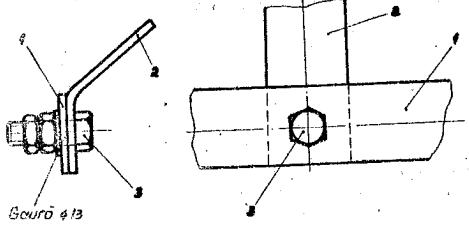

**LEGAREA PRIZEI ARTIFICIALE LA STILPII METALICI  
SAU DE AERON**


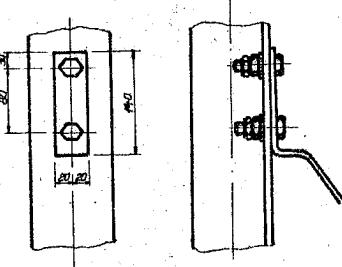



Fig. 63 (continuare)

**LEGAREA PRIZEI ARTIFICIALE LA ANCORELE STILPIE DE TIP PORTUL ANGOARAT**

Prindere cu plăcuță zincată

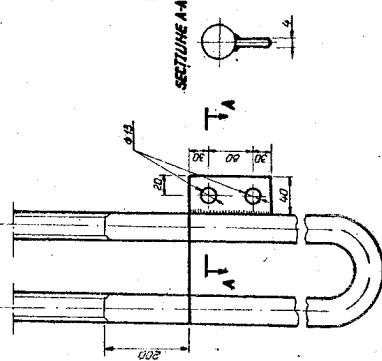

Prindere cu bridă




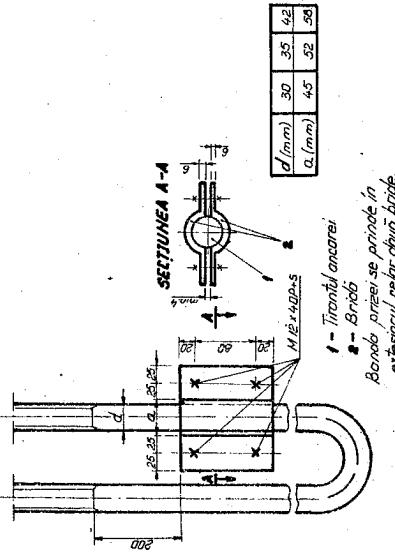


**NOTĂ:**


- Tălăi sudură vor fi de 3 mm
- Coroanele de sucură se vor proteja împotriva coroziei prin vaporiere
- La montaj, suruburile vor fi din strins, pentru a creă o presiune mare de contact
- La totă imobilizarea conductoarelor rezistență împotriva împingerei se va utiliza o suruburi M12x100+5 zincate și sare cu dinți sau evenți, precum și contraspulite.

Fig. 64 (continuare)


**PLĂCUȚE COSITORITE PENTRU LEGAREA PRIZELOR ARTIFICIALE DE PÂMÎNT LA STÎLPÎI VOPSITI SAU DIN CIN-COR**

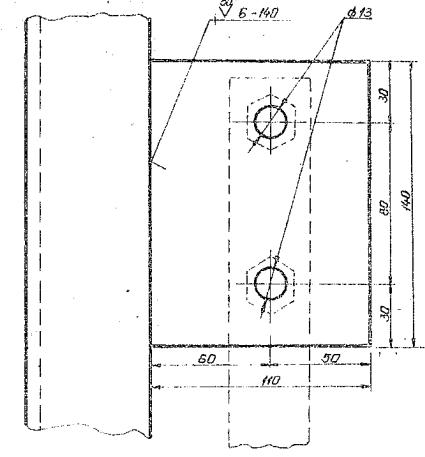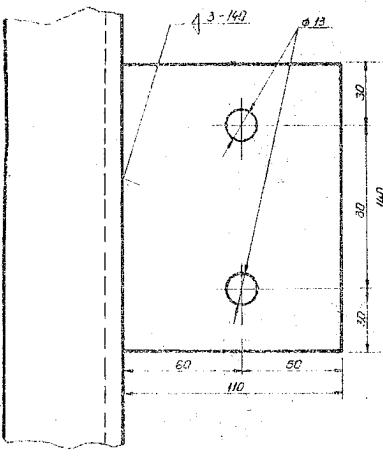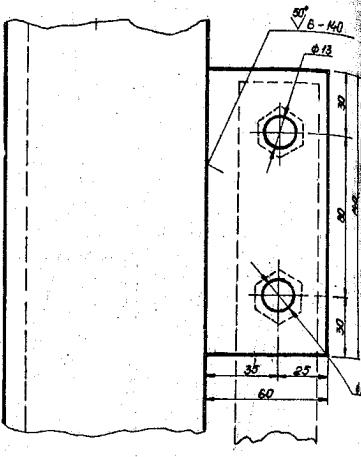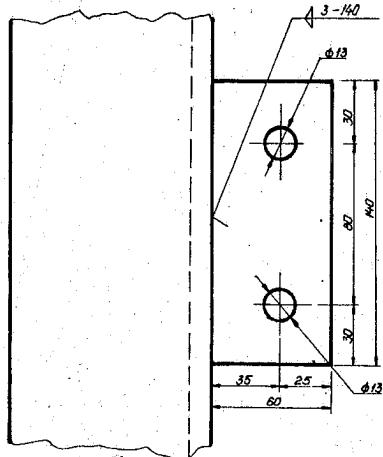



**SUDARE LA MUCHIA PROFILULUI - SUPORT**

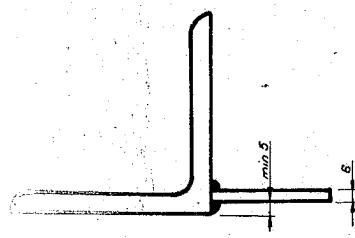

**SUDAREA LA MARGINEA PROFILULUI - SUPORT**

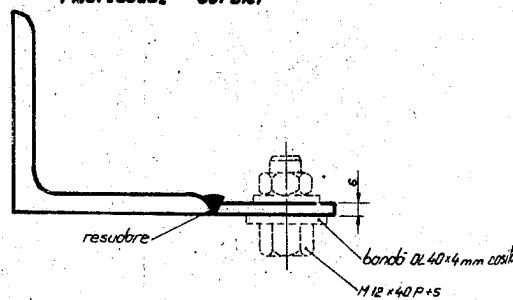

**SUDURA LA MUCHIA PROFILULUI - SUPORT**

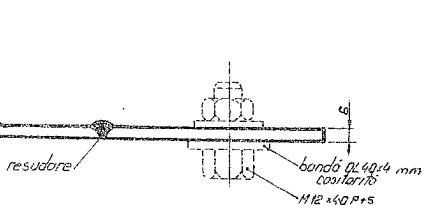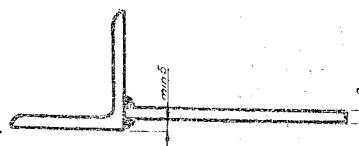

**SUDURA LA MARGINEA PROFILULUI - SUPORT**

**NOTĂ:**

Aceste două tipuri de plăcuțe cositorite se utilizează și la stîlpii din CIN-COR.

Fig. 64. Plăcuțe cositorite pentru legarea la stîlpi a prizeelor artificiale și a conductoarelor de protecție.